

6.) Bezpečnostné štítky :

Na stroji je umiestnených niekoľko informačných štítkov, ktoré upozorňujú na rôzne nebezpečenstvo :

- 1.) Varovanie ! Štítok je umiestnený na kryte svorkovnice :Pri zloženom kryte – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- 2.) Varovanie ! Štítok je umiestnený v blízkosti vretena : Pri zloženom kryte – nebezpečenstvo úrazu mechanickej povahy.
- 3.) Čítajte návod na použitie vŕtačky! – umiestnenie na kryte vŕtačky.
- 4.) POZOR ! Štítok je umiestnený na kryte vŕtačky : Nemeňte prevody za chodu stroja.
- 5.) POZOR ! Štítok je umiestnený na kryte vŕtačky : Pri práci používajte ochranné pomôcky na ochranu zraku.
- 6.) POZOR ! Štítok je umiestnený na kryte vŕtačky : Nepracujte na stroji v rukaviciach.
- 7.) POZOR ! Štítok je umiestnený na kryte vŕtačky : Nebezpečenstvo úrazu homých končatín.



1



2



5




6



7



3

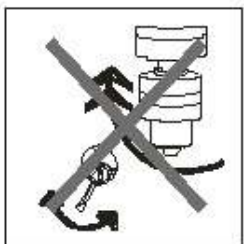

4