


WAGNER

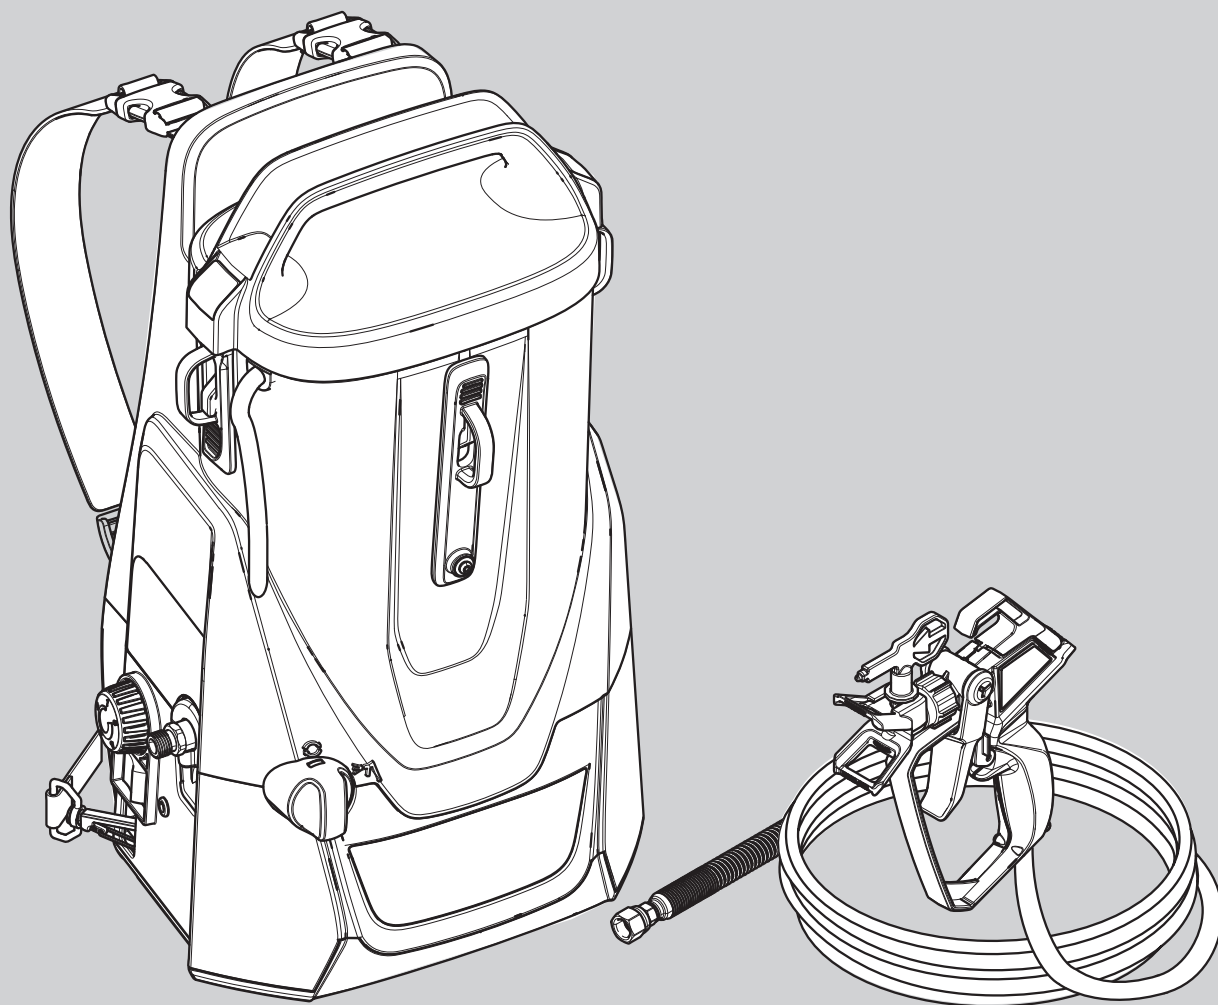

CONTROL PRO 300 MOVE 18V
HIGH PERFORMANCE AIRLESS SPRAYER
PREKLAD ORIGINÁLNEHO NÁVODU NA OBSLUHU

SK

Výstraha!

Pozor, nebezpečenstvo úrazu spôsobeného injekťou!
Zariadenia Airless vytvárajú extrémne vysoký striekací tlak.

**1**

Nikdy nevystavujte kontaktu so striekacím prúdom prsty, ruky alebo iné časti tela!

Nikdy nemierte striekacou pištoľou proti sebe, ostatným osobám a zvieratám.

Nikdy nepoužívajte striekaciu pištoľ bez ochrany proti dotyku nebezpečného kvapalinového prúdu.

V žiadnom prípade neošetrujte úraz striekacím zariadením ako neškodné porezanie.

V prípade poranenia pokožky nanášaným materiálom alebo riedidlom okamžite vyhľadajte lekára a nechajte sa rýchlo a odborne ošetriť. Informujte lekára o používaných nanášaných materiáloch alebo o použitom riedidle.

2

V súlade s návodom na použitie je pred každým použitím nutné dodržiavať nasledujúce body:

1. Zakazuje sa používať chybné zariadenia.
2. Striekaciu pištoľ Wagner zaistíte poistkou na spúšti
3. Pri spracovávaní materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá musí byť prístroj uzemnený.
4. Preverte prípustný prevádzkový tlak vysokotlakovej hadice a striekacej pištole
5. Všetky spojové súčasti preverte na nepriepustnosť

3

Je nutné striktne dodržiavať pokyny na pravidelné čistenie a údržbu prístroja.

Pred každou prácou na prístroji a po každej pracovnej prestávke dodržujte nasledovné pravidlá:

1. Uvoľnite tlak v striekacej pištoli a vysokotlakovej hadici
2. Striekaciu pištoľ Wagner zaistíte poistkou na spúšti
3. Prístroj vypnite.

Dbajte na bezpečnosť!

Blahoželáme Vám k nákupu bezvzduchového vysokotlakového striekacieho zariadenia firmy WAGNER.

Pozorne si prečítajte túto príručku pred prvým použitím zariadenia a dodržujte bezpečnostné pokyny. Príručku a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte.

Získali ste kvalitný výrobok, ktorého bezporuchová funkcia je podmienená starostlivou údržbou a ošetrovaním.

Dôležité! Po každom použití sa zariadenie musí vyčistiť.

Ak sa zariadenie nebude čistiť, povedie to k poruchám jeho funkcie! Na nedostatky vzniklé následkom nečistôt sa záruka nevzťahuje. V prípade poruchy vyčistené zariadenie najprv ešte raz vyskúšajte predtým, než ho odošlete do zákazníckeho servisu.

Vysvetlenie použitých symbolov

 Nebezpečenstvo	Tento symbol poukazuje na potenciálne nebezpečenstvo pre vás, resp. pre prístroj. Pod týmto symbolom nájdete dôležité informácie o tom, ako zabrániť poraneniam a poškodeniam prístroja.
	Označuje tipy pri aplikácii a iné obzvlášť užitočné informácie.
	Pri práci noste vhodnú ochranu sluchu.
	Pri práci noste vhodnú ochranu dýchacích ciest.
	Pri práci noste vhodné ochranné rukavice.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pozor!



Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie. Nedodržaním bezpečnostných pokynov sa vystavujete nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru a/alebo ťažkého úrazu. Ďalej používaný pojem "elektrický nástroj" sa vzťahuje na elektrické nástroje napájané zo siete (so sieťovým káblom) a na elektrické nástroje napájané akumulátorom (bez sieťového kábla).

1. Bezpečnosť na pracovisku

- V pracovnom priestore udržiavajte poriadok a zaistite dobré osvetlenie. Neporiadok alebo neosvetlené pracovné priestory môžu byť zdrojom úrazov.
- S nástrojom nepracujte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa nachádzajú horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo pár.

- Počas používania elektrického nástroja sa musia deti a ostatné osoby nachádzať v dostatočnej vzdialenosti. V prípade odchýlky môžete stratiť kontrolu nad nástrojom.

2. Elektrická bezpečnosť

- Napájacia zástrčka nástroja sa musí hodiť do zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. S nástrojmi s ochranným uzemnením nepoužívajte adaptérovú zástrčku. Pri používaní nemenených zástrčiek a vhodných zásuviek sa znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú trubice, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky. V prípade uzemnenia tela vzniká zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Uchovávajte nástroj mimo dosahu dažďa a vlhkosti. Vniknutie vody do elektrického nástroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte kábel na iný účel, ako bol určený, napr. na nosenie alebo zavesenie nástroja či na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky. Uchovávajte kábel mimo dosahu vysokých teplôt, oleja, ostrých hrán a pohybujúcich sa častí nástroja. Poškodený alebo zamotaný kábel zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ak používate elektrické náradie na voľnom priestranstve, použite len také predlžovacie káble, ktoré sú vhodné taktiež na vonkajšie použitie. Použitie predlžovacieho kábla vhodného na používanie vonku znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- Ak je nutné používať zariadenie vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič. Použitie prúdového chrániča zabráňuje vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.

3. Bezpečnosť osôb

- Práci s elektrickým nástrojom venujte náležitú pozornosť a postupujte pri nej opatrne. Nástroj nepoužívajte, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Chvilková nepozornosť pri používaní nástroja môže viesť k vážnym zraneniam.
- Noste osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare. Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková ochranná obuv, ochranná prilba či ochrana sluchu, používaných v závislosti od typu a použitia elektrického nástroja, znižuje riziko zranení.
- Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Pred zastrčením zástrčky do zásuvky skontrolujte, či je spínač v polohe "VYP". Ak máte pri prenášaní nástroja prst na spínači alebo ak nástroj pripojíte na elektrickú sieť zapnutý, môže dôjsť k úrazu.

d) Pred zapnutím nástroja odstráňte z jeho blízkosti nastavovacie nástroje a skrutkové kľúče. Nástroj alebo kľúč, ktorý sa zachytí v rotujúcej časti nástroja, môže spôsobiť zranenia.

e) Pri práci zaujmite stabilný postoj. Stojte bezpečne a neustále udržiavajte rovnováhu. V prípade neočakávaných situácií tak budete mať nástroj lepšie pod kontrolou.

f) Noste vhodné oblečenie. Nenoste dlhý odev ani šperky. Zaisťte, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí. Volné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.

g) Ak je možné nainštalovať zariadenia na odsávanie a zber prachu, musia byť pripojené a správne používané. Použitie systému odsávania prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.

h) Nedovoľte falošnému pocitu istoty znížiť vašu pozornosť a nikdy neobchádzajte bezpečnostné predpisy používania elektrického náradia, aj keď už vďaka viacnásobnému použitiu dôkladne poznáte dané elektrické náradie. Nepozornosť pri obsluhu môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenia.

4. Pozorná manipulácia s elektrickými nástrojmi a ich používanie

a) Nástroj nepreťažujte. Na prácu používajte elektrický nástroj, ktorý je na ňu určený. S vhodným elektrickým nástrojom pracujte v rámci stanovenej oblasti výkonov, je to vhodné a bezpečné.

b) Nepoužívajte elektrický nástroj s pokazeným spínačom. Elektrický nástroj, ktorý nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a je nutné opraviť ho.

c) Skôr ako vykonáte nastavenie nástroja, vymeníte príslušenstvo či nástroj odložte, vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Toto preventívne opatrenie zabráni neúmyselnému zapnutiu nástroja.

d) Nepoužívané elektrické nástroje uchováajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby nástroj obsluhovali osoby, ktoré s tým nie sú oboznámené alebo nečítali tieto pokyny. Elektrické nástroje obsluhované neskúsenými osobami predstavujú nebezpečenstvo.

e) Vykonávajte dôkladnú údržbu nástroja. Kontrolujte, či pohyblivé časti nástroja bezchybne fungujú a nie sú zaseknuté, či jednotlivé časti nie sú porušené alebo poškodené, čo by malo vplyv na funkčnosť nástroja. Poškodené časti nechajte pred použitím nástroja opraviť. Mnoho úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrických nástrojov.

f) Udržujte rezné nástroje ostré a čisté. Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.

g) Elektrický nástroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte vsúlade s týmito pokynmi a tak, ako je predpísané pre tento špeciálny typ nástroja. Berte pritom do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Použitie elektrických nástrojov na iný ako stanovený účel môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.

h) Rukoväte aj úchopné plochy vždy udržiavajte suché, čisté a bez zvyškov oleja a mastnoty. Pri šmyklavých rukovätiach a úchopných plochách nie je možné bezpečne ovládať a kontrolovať elektrické náradie v neočakávaných situáciách.

5. Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím

a) Akumulátory nabíjajte iba nabíjačkami odporúčanými výrobcom. Nabíjačka vhodná pre konkrétny typ akumulátora môže pri použití s inými akumulátormi spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.

b) V elektrických nástrojoch používajte iba akumulátory dodané na tento účel. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok zranenia a nebezpečenstvo požiaru.

c) Nepoužitý akumulátor uchováajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.

d) Pri nesprávnom použití môže z akumulátora uniknúť kvapalina. Vyhnite sa kontaktu s ňou. V prípade náhodného kontaktu opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.

e) Nepoužívajte poškodený alebo zmenený akumulátor. Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo poranenia.

f) Nevystavujte akumulátor ohňu alebo vysokým teplotám. Požiare alebo teploty nad 130 °C môžu spôsobiť výbuch.

g) Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo povoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

6. Servis

a) Elektrické náradie nechajte opravovať len kvalifikovaným odborným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi. Bude tak zaistené, že bezpečnosť nástroja zostane zachovaná.

b) Nikdy neopravujte poškodené akumulátory. Celú

údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizované servisné strediská.

Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku a akumulátor



Prístroj používajte len s akumulátormi ProCore 18 V kompatibilnými s BOSCH AMPShare s minimálne 2,0 Ah a vhodnými nabíjačkami. Napätie akumulátora musí zodpovedať nabíjaciemu napätiu nabíjačky. Nenabíjajte nenabíjateľné akumulátory. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

-  **Nabíjačku používajte len v uzavretých priestoroch a chráňte ju pred vlhkosťou.** Vniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Udržujte nabíjačku čistú.** V dôsledku znečistenia existuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku.** Nabíjačku nepoužívajte v prípade, že ste zistili poškodenia. Nabíjačku neotvárajte a nechajte ho opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len pomocou originálnych náhradných dielov. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte nabíjačku na horľavom povrchu (napr. papier, textil atď.) alebo v horľavom prostredí.** V dôsledku zahrievania nabíjačky počas nabíjania existuje nebezpečenstvo požiaru.
- **Akumulátor sa dodáva čiastočne nabitý.** Ak chcete zabezpečiť plné nabitie akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.
- **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** To je jediný spôsob, ako chrániť akumulátor pred nebezpečným preťažením.
- **Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.**
- **Akumulátor neotvárajte.** Existuje riziko skratu.
- **Ak je akumulátor poškodený a nesprávne používaný, môžu tiež unikať výpary.** V prípade ťažkostí zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekára. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
- **Ak je akumulátor chybný, kvapalina môže vytekať a zmáčaať susedné predmety.** Skontrolujte zasiahnuté diely. V prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.
- **Akumulátor môžu poškodiť ostré predmety, ako sú klince alebo skrutkovače, alebo pôsobenie sily zvonku.** Môže dôjsť k vnútornému skratu a akumulátor môže horieť, dymiť, explodovať alebo sa prehriať.
- **Nikdy neopravujte poškodené akumulátory.** Celú údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizované servisné strediská.
- **Chráňte akumulátor pred teplom, napr. pred nepretržitým slnečným žiarením, ohňom, nečistotami, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.
- **Akumulátor používajte a skladujte len pri teplote okolia medzi -20 °C a +50 °C.** Nenechávajte akumulátor v aute napríklad v lete. Pri teplotách < 0 °C môže dôjsť k obmedzeniu výkonu špecifické pre prístroj.

- **Akumulátor nabíjajte len pri teplote okolia v rozsahu 0 °C až +35 °C.** Nabíjanie mimo teplotného rozsahu môže poškodiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
- **Lítovo-iónové akumulátory podliehajú nariadeniam o nebezpečných nákladoch.** Tieto akumulátory smie používateľ narádila prepravovať po cestách bez ďalších opatrení. Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru. Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

Ochrana zdravia



Nebezpečenstvo

Pozor! Noste ochranu dýchacích ciest: Farebná hmla a pary rozpúšťadla sú zdraviu škodlivé. Pracujte iba v dobre vetraných priestoroch alebo pri umelom vetraní. Odporúča sa nosenie pracovného oblečenia, ochranné okuliare, ochrany sluchu a rukavíc.

Horľavé nanášané ochranné látky.



Nebezpečenstvo

Striekacie pištole sa nesmú používať na rozprašovanie horľavých látok.

Ochrana proti explózií



Nebezpečenstvo

Zariadenie nepoužívajte v prevádzkach, na ktoré sa vzťahuje vyhláška o ochrane pred explóziou.

Nebezpečenstvo explózie a požiaru pri striekacích prácach v dôsledku nebezpečného zápalného zdroja



Nebezpečenstvo

V okolí zariadenia nesmú byť žiadne zdroje vznietenia, ako napr. otvorený plameň, cigarety, cigary a fajky, iskry, žeravé drôty, horúce predmety a pod.

Uzemnenie prístroja



Nebezpečenstvo

Ak spracováate materiály obsahujúce rozpúšťadlo, uzemnite prístroj priloženým uzemňovacím káblom.

Vetranie

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu výbuchu ako aj poškodeniu zdravia pri striekacích prácach, musí sa zabezpečiť dostatočné prirodzené alebo umelé vetranie.

Zaistite prístroj a striekaciu pištoľ

Všetky hadice, prípojky a filtračné prvky musia byť zaistené pred uvedením čerpadla striekacieho zariadenia do prevádzky. Nezaistené súčasti sa môžu

pôsobením veľkej sily uvoľniť, alebo môže dôjsť k vystrieknutiu kvapaliny pod vysokým tlakom. Následkom toho môže dôjsť k vážnym zraneniam. Striekacu pištoľ počas montáže a demontáže trysky a pri prerušení práce vždy zaistite.

Spätný chod striekacej pištole



V prípade vyššieho prevádzkového tlaku sa pri stlačení spúšte vytvorí spätný tlak v intenzite až 15 N.

Ak na to nebudete pripravení, môže vám rukou nečakane trhnúť, dokonca môžete stratiť rovnováhu. To môže viesť k úrazom. Dlhodobé zaťaženie týmto spätným nárazom môže viesť k trvalému poškodeniu zdravia.

Max. prevádzkový tlak

Povolený prevádzkový tlak pre striekacie pištole, príslušenstvo striekacích pištolí a vysokotlakové hadice nesmie byť nižší ako maximálny prevádzkový tlak uvedený na zariadení – 110 barov (11 MPa).

Náterový materiál

Dávajte pozor na nebezpečenstvá, ktoré môže spôsobiť rozprášená látka, a rovnako rešpektujte nápisy na nádobách a pokyny od výrobcu látky. V žiadnom prípade nerozprašujte látky, ktorých nebezpečnosť nie je známa. Nepoužívajte farby ani rozpúšťadlá obsahujúce halogénované uhľovodíky. K takýmto látkam patrí napríklad chlór, bielidlo, metylénchlorid, chlorid a trichlórétán. Tieto látky nie sú kompatibilné s hliníkom. O kompatibilitu materiálu s hliníkom sa poraďte s dodávateľom povrstvovacieho materiálu.

Vysokotlaková hadica



Pozor / nebezpečenstvo zranenia pri vstrekaní! V dôsledku opotrebenia, prehýbania a používania, ktoré nezodpovedá určenému účelu, sa na vysokotlakovej hadici môžu vytvoriť netesné miesta. Netesným miestom môže dôjsť ku vstreknutiu kvapaliny do membrány.

Pred každým použitím vysokotlakovú hadicu dôkladne skontrolujte.

Poškodenú vysokotlakovú hadicu okamžite vymeňte.

Nikdy neopravujte vysokotlakovú hadicu svojpomocne!

Vyhňte sa prudkému ohýbaniu alebo zalomeniu, minimálny polomer ohybu je asi 20 cm.

Neprechádzajte cez vysokotlakovú hadicu a chráňte ju tiež pred ostrými predmetmi a hranami.

Za vysokotlakovú hadicu nikdy neťahajte za účelom premiestňovania prístroja.

Vysokotlakovú hadicu nekrúťte.

Nevkladajte vysokotlakovú hadicu do rozpúšťadiel.

Vonkajšiu stranu iba stierajte napustenou handričkou.

Položte vysokotlakovú hadicu tak, aby netvorila prekážku, o ktorú by bolo možné zakopnúť.

Elektrostatický náboj na striekacej pištole a vysokotlakovej hadici je odvádzaný cez vysokotlakovú hadicu. Elektrický odpor medzi prípojkami vysokotlakovej hadice sa preto musí rovnať hodnote 197 kΩ/m (60 kΩ/stopu) alebo musí

byť nižší.



Z dôvodov zaistenia funkčnosti, bezpečnosti a dlhšej životnosti používajte len originálne vysokotlakové hadice a dýzy striekacej pištole od spoločnosti Wagner. Prehľad, pozri „Zoznamy náhradných dielov“.



S rastúcim vekom vysokotlakových hadíc sa zvyšuje riziko poškodenia. Spoločnosť Wagner odporúča vykonať výmenu vysokotlakovej hadice po 6 rokoch.

Polohovanie prístroja



Nebezpečenstvo

Pri práci v priestoroch:

V okolí zariadenia sa nesmú uvoľňovať výpary s obsahom rozpúšťadiel.

Zabezpečte dobré vetranie.

Pri práci na voľnom priestranstve:

Nesmie dochádzať k zanášaniam výparov s obsahom rozpúšťadiel smerom k zariadeniu. Dávajte pozor na smer vetra.

Údržba a oprava



Nebezpečenstvo

Pred akoukoľvek prácou na prístroji vykonajte odľahčenie tlaku a vyberte akumulátor.

Čistenie prístroja



Nebezpečenstvo

Po vniknutí vody hrozí nebezpečenstvo skratu!

Zariadenie nikdy nečistite pomocou vysokotlakového alebo parného vysokotlakového čistiaceho zariadenia.

Čistenie prístroja rozpúšťadlami



Nebezpečenstvo

Pri čistení prístroja pomocou rozpúšťadiel nesmiete striekať, alebo čerpať do nádob s malým otvorom (otvor uzavretý zátkou).

Nebezpečenstvo vytvorenia výbušnej zmesi plynu a vzduchu. Nádoba musí byť uzemnená.

Na čistenie nepoužívajte horľavé materiály.

Uzemnenie striekacieho objektu

Objekt, ktorý striekate, musí byť uzemnený.



Pokiaľ sa v zásobníku pod vypúšťacím ventilom nachádza kvapalina, hrozí možnosť netesnosti tesnenia piestov. Pri ďalšej prevádzke môže dôjsť k vytekaniu kvapaliny a k znečisteniu miesta pod zariadením.

Použiteľné materiály

- Disperzné a latexové pre interiér.
- Laky a lazúry obsahujúce vodu a rozpúšťadlá. Lakové farby, základné nátery, impregnácie, morenie, prostriedok na ochranu dreva a oleje.

Nevhodné náterové hmoty

- Materiály, ktoré obsahujú silne brúsiace častice, silikátová farba, fasádové farby, lúhy a náterové materiály s obsahom kyselín.
- Horľavé nanášané ochranné látky. Materiály, ktoré obsahujú acetón alebo nitroriedidlo.

Oblasť použitia

Nátery stien v interiéri ako aj menších a stredných objektov vo vonkajšej oblasti (napr. záhradné ploty, garážové brány, atď.).

Technické údaje*

Akumulátor (ProCore 18 V, 2,0 Ah)	Li-Ion, 18 V $\equiv$, 2,0 Ah
Nabíjačka (GAL 18V-40):	
Vstupné napätie	220-240 V $\sim$, 50-60 Hz;
Výstupné napätie	10,8-18 V
Nabíjací prúd	4000 mA
Trieda ochrany (nabíjačka)	$\square$ / II
Doba nabíjania (akumulátor 18 V, 2,0 Ah)	cca 24 min (80%), 35 min (100%)
Maximálny tlak	11 MPa (110 bar)
Max. prietok	0,9 l/min
Maximálna teplota nanášaného materiálu	43°C
Akustická hladina**	75 dBA
Kolísavosť	K= 4 db
Výkon akustického tlaku**	88 dBA
Kolísavosť	K= 4 db
Intenzita kmitania***	3,8 m/s ²
Kolísavosť	K = 1,5 m/s ²
Maximálna teplota okolia	40°C
Čerpadlo	piestové čerpadlo
Max. objem hornej nádrže	4,7 l
Max. veľkosť dýz	515 HEA
Max. dĺžka hadice	15 m
Prázdna hmotnosť (čerpadlo, hadica, pištoľ)	5,2 kg

* Pri použití akumulátora ProCore 18 V, 2,0 Ah a nabíjačky GAL 18V-40

** Merané podľa EN 50580


*** Merané podľa EN 62841-1

Informácia o hladine vibrácií

Uvedená hladina vibrácií bola nameraná podľa normovanej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie rôzneho elektrického náradia.

Hladina vibrácií slúži aj na úvodný odhad zaťaženia vibráciami.

Pozor! Emisná hodnota vibrácií sa počas skutočného používania elektrického náradia môže líšiť od uvedenej hodnoty v závislosti od druhu a spôsobu, akým sa elektrické náradie používa. Je potrebné stanoviť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby, ktoré sú založené na odhade prerušenia počas skutočných podmienok pri používaní (pritom sa musia zohľadniť všetky podiely prevádzkového cyklu, napríklad doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté, a také doby, počas ktorých je síce zapnuté, no beží bez záťaže).

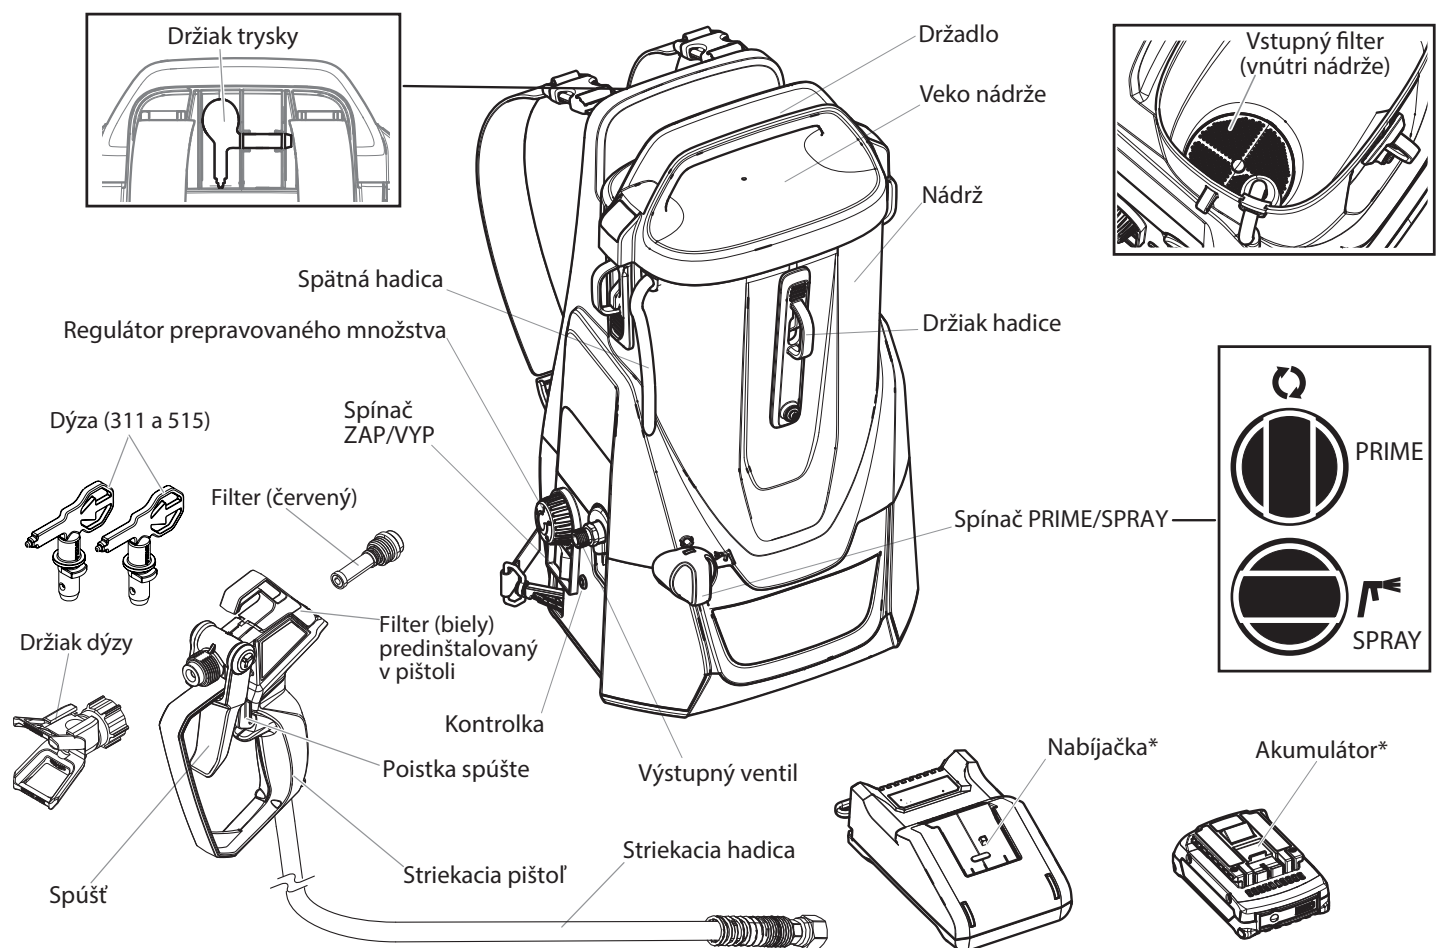


* Nepatrí do obsahu dodávky pri všetkých modeloch.

Ovládacie prvky a funkcie

Spínač ZAP/VYP	Spínač ZAP/VYP zapína a vypína zariadenie (O = VYPNUTÉ, I = ZAPNUTÉ).
Spínač PRIME/SPRAY	Spínač PRIME/SPRAY v polohe SPRAY privádza kvapalinu do striekacej hadice a v polohe PRIME do spätnej hadice.
Regulátor prepravovaného množstva	Pomocou regulátora prepravovaného množstva je možné nastaviť pracovnú rýchlosť čerpadla podľa spracovávaného materiálu a požadovaného obrazu striekania.
Kontrolka	Signalizuje stav nabitia batérie a chybové hlásenia

Prevádzkové režimy

Systém rozprašovania sa môže používať tromi rôznymi spôsobmi:

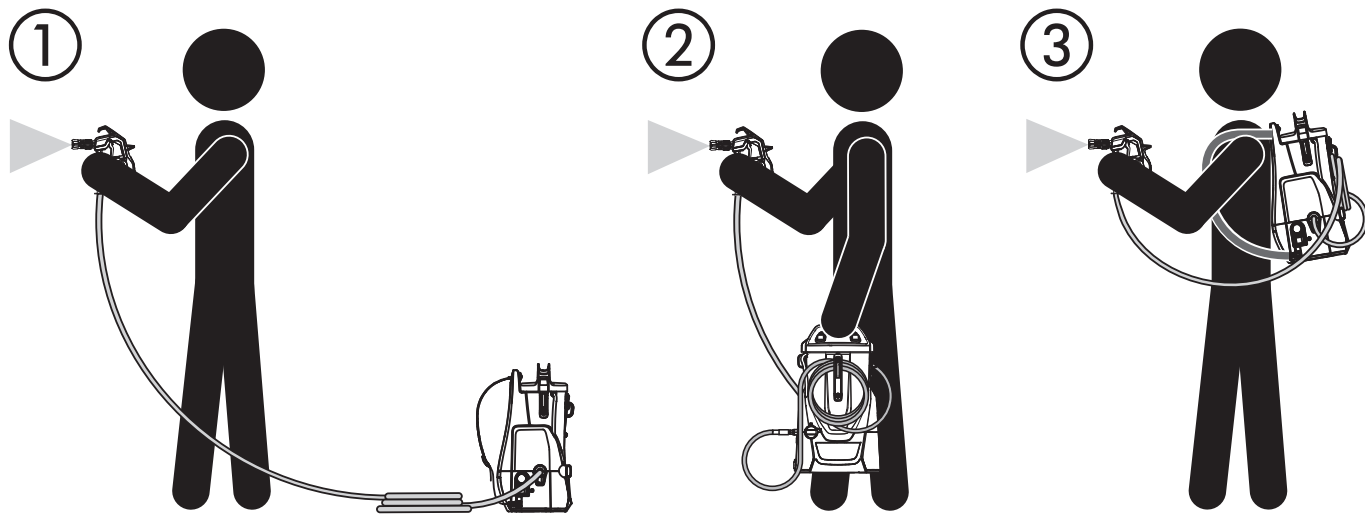

Potrebný montážny nástroj


- Dva vidlicové kľúče.

⚠ VÝSTRAHA


Batériu nekladajte, kým nie je prístroj úplne zmontovaný.

Hadica

Naskrutkujte závit na druhom konci hadice na prípojku hadice. Prípojku hadice pevne pridržite kľúčom na skrutky a hadicu dotiahnite ďalším kľúčom na skrutky.

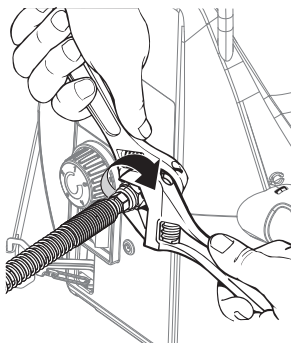


Ak sa má prístroj prenášať na chrbte, otvorte držiak hadice a pripevnite zrolovanú hadicu.

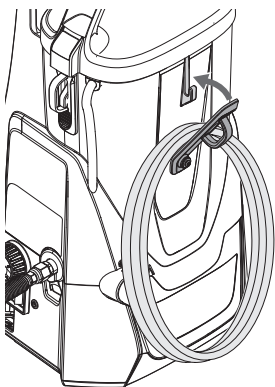

Nosný popruh


Pripevnite nosné popruhy k upevňovacím prvkom v hornej časti prístroja.

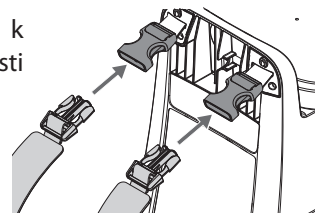

Zapojte nosné popruhy do spodnej časti prístroja.

Prístroj si preveste cez ramená a nastavte nosné popruhy podľa seba.

Ak je prístroj príliš naklonený (napr. pri ohýbaní dopredu), zaznie zvukový signál.

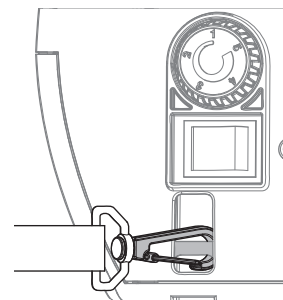

Príprava farby

Aby ste sa vyhli upchatiu dýzy pre teplovzdušnú pištoľ a filtra, odporúča sa farbu pred striekaním dobre zamiešať a precediť. Riadte sa pokynmi výrobcu materiálu.

Zvoliť trysku a filter do pištole

Zvoľte vhodný filter pištole zodpovedajúci veľkosti použitej dýzy.

Veľkosť dýzy	Farba	Filter
311	Pre riedke náterové hmoty, napr.: červený akrylová farba, základné nátery, moridlá...	
515	Pre husté náterové hmoty, napr.: emulzné farby pre vnútorné nátery, latexové farby, nátery na konzervovanie dutín karosérie...	biely

Zaistenie a odistenie pištole



Pri upevňovaní striekacej dýzy alebo v dobe, keď striekacia dýza nie je používaná, musí byť spúšť vždy zaistená.


Zaistenie pištole

Sklopte blokovanie spúšte nadol na zablokovanie spúšte.



Odistenie pištole

Sklopte blokovanie spúšte nahor, kým nezapadne, na zablokovanie spúšte.

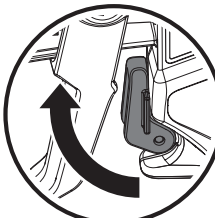


Uzemnenie



Pri spracovávaní materiálov obsahujúcich rozpúšťadlá musí byť prístroj uzemnený.

- 1) Odstráňte uzemňovaciu skrutku a pevne naskrutkujte priložený uzemňovací kábel na boku prístroja.

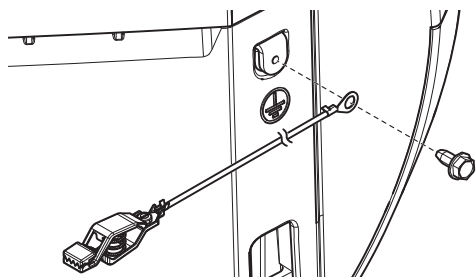



- 2) Pripojte uzemňovaciu svorku k vhodnej kovovej konštrukcii (napr. vodovodné potrubie, radiátor, záhradný plot).

Odtlakovanie zariadenia



PRI každom vypnutí sa musí zariadenie najprv odtlakovať. Pri tomto postupe sa odbúra tlak v striekacej hadici.

- 1) Zaistíte striekaciu pištoľ a spínač ZAP/VYP prepnete do polohy VYP.
- 2) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.
- 3) Odistite striekaciu pištoľ, nasmerujte ju na kus dreva alebo lepenky a stisnite spúšť.
- 4) Zaistíte striekaciu pištoľ.

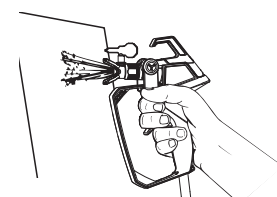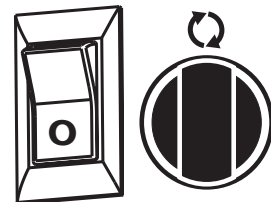

Chod naprázdno



Prevádzka bez kvapaliny zvyšuje trenie a poškodzuje čerpadlo. Za žiadnych okolností prístroj nenechávajte pracovať naprázdno dlhšie ako 30 sekúnd.


Príčinou suchého chodu môže byť upchatý filter pištole alebo vstupný filter/sací filter. Preto pravidelne kontrolujte a čistite filtre.

Doplnenie zásobníka/odvzdušnenie čerpadla




Ak sa farba v zásobníku minie, môže sa stať, že sa nasaje vzduch. Pri dopĺňaní sa čerpadlo musí odvzdušniť tak, ako je popísané nižšie, aby sa zabránilo chodu nasucho.

- 1) Čerpadlo okamžite vypnite.
- 2) Zásobník opäť doplňte.
- 3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.

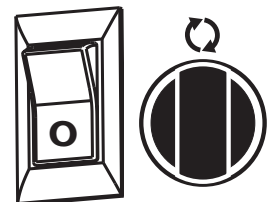

- 4) Čerpadlo opäť zapnite a počkajte, kým farba vytečie z hadice spätného toku.
- 5) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY a pokračujte v práci.

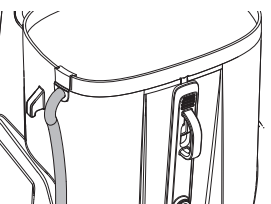

Nabíjanie

Pred pripojením k sieti sa uistite, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii na štítku nabíjačky.

Vysvetlenie kontroliek



Keď vložíte akumulátor (1) do nabíjačky (2), zelená kontrolka (4) začne „BLIKAŤ“. To znamená, že sa akumulátor nabíja.




Konštantne svietiaci zelená kontrolka (4) indikuje, že je akumulátor plne nabitý.



Konštantne svietiaci červená kontrolka (3) indikuje, že teplota akumulátora je mimo prípustného rozsahu (medzi 0 °C a 35 °C). Keď klesne do správneho teplotného rozsahu, proces nabíjania sa spustí automaticky.




Ak bliká červená kontrolka (3), kontakty na nabíjačke alebo akumulátore sú znečistené, akumulátor je chybný alebo nie je kompatibilný s nabíjačkou. Vyčistite kontakty alebo vymeňte akumulátor.

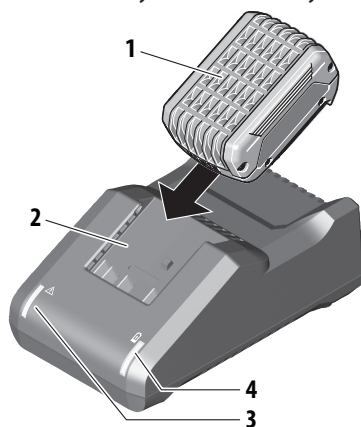

Zapojte sieťovú zástrčku nabíjačky do zásuvky (rozsvieti sa zelená kontrolka nabíjačky (4)).

- Po úplnom nabití akumulátora vyberte akumulátor z nabíjačky.
- Odpojte sieťovú zástrčku nabíjačky zo zásuvky.

Kontrolka

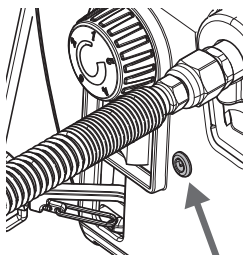

Neustále svieti = Dostatočné nabitie akumulátora

Blikajúca = Sú možné len menšie práce
(ďalší varovný tón)

Príprava povrchovej látky

Pomocou systému Control Pro 300 môžete vykonávať nástrek nezriedených alebo mierne zriedených vnútorných farieb na steny, lakov a lazúr. Detailné informácie získate z listu technických údajov výrobcu farby (→ stiahnutie z internetu).

- Materiál dôkladne premiešajte a zriedte ho v nádobe v súlade s odporúčaním pre zriedenie (na miešanie sa odporúča použiť miešadlo).

Odporúčané riedenie

Lazúry, prostriedky na ochranu dreva, moridlá, oleje, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ochranu rastlín	neriedené
Rozpúšťadlami riediteľné farebné laky, vodou riediteľné farebné laky	riedenie 5-10 %
Farba na vnútorné steny (disperzie a latexová farba)	riedenie 0-10 %



Hodnoty uvedené v tabuľke sú orientačné. Zriedenie optimálne pre používaný materiál musíte určiť pokusným striekaním.





Príprava čerpadla na prevádzku

- Dbajte na to, aby bol vstupný filter správne vložený v nádrži. V prípade potreby ho nechajte zaskočiť – vid' obrázok.
- Raz zatlačte tlačidlo na filtri. Tým sa zabezpečí správna funkcia vstupného ventilu.



Odporúča sa, vykonať nasledujúce kroky najprv s vodou, aby ste si overili, či sú systém a všetky prípojky tesné.

- Stiahnite upevňovacie prvky nadol a odpojte ich, aby ste mohli odobrať kryt.
- Nádrž naplňte pracovnou látkou, ktorá sa má použiť pre nasledovné striekanie. Vytiahnite hadicu spätného toku z nádoby a podržte ju nad prázdnu nádobou.
- Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.
- Vložte batériu a prepnite spínač ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ do polohy ZAPNÚŤ.
- Pomaly otáčajte regulátorom rýchlosti v smere hodinových ručičiek do polohy 2.
- Skontrolujte, či používaná kvapalina prechádza hadicou spätného toku.
- Čerpadlo prepnite do polohy VYP.

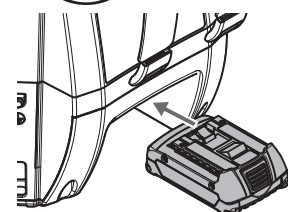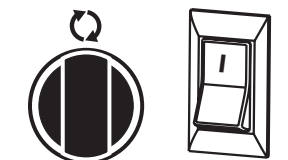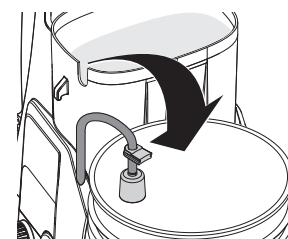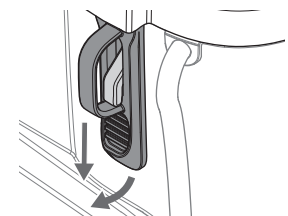


- 10) Znovu nasadíte hadicu spätného toku do nádoby.
Tesniaca priechodka musí správne zapadnúť do otvoru.

- 11) Zapojte dva upevňovacie prvky a nasadíte kryt späť na nádobu.



Kryt neuzatvára vzduchotesne. Preto naplnený prístroj neprekáľajte.

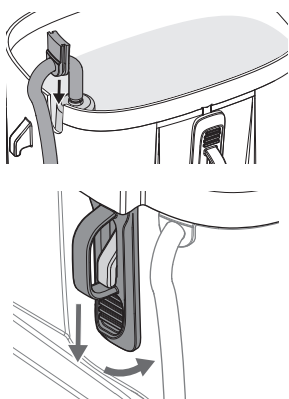

Nasatie pracovného materiálu


Vykonajte nasledujúce kroky, bez toho, aby na pištoľ bola pripevnená striekacia tryska.

- 1) Odistite striekaciu pištoľ a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.



- 2) Dotknite sa kovovým závitom pištole kovovej nádoby, aby ste pištoľ uzemnili.

- 3) Stlačte spúšť a **PEVNE DRŽTE**.

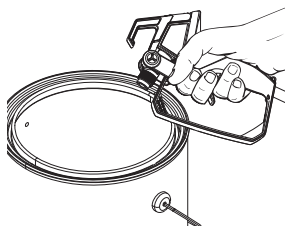

- 4) Zapnite čerpadlo. Pomaly otáčajte regulátorom rýchlosti v smere hodinových ručičiek do polohy 2.



VÝSTRAHA




Nezasahujte rukami do prúdu rozstrekovanej kvapaliny.



- 5) Pri stlačenej spúšti otočte spínač PRIME/SPRAY do polohy SPRAY. Spúšť držte stlačenú tak dlho, až sa zo striekacej hadice úplne odstráni vzduch, voda alebo rozpúšťadlo a začne vychádzať súvislý prúd farby




- 6) Uvoľnite spúšť, spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a čerpadlo prepnite do polohy VYP.
 7) Pištoľ ešte raz nasmerujte do nádoby na odpadky a stlačte spúšť, aby sa zaručilo, že hadica je úplne bez tlaku.

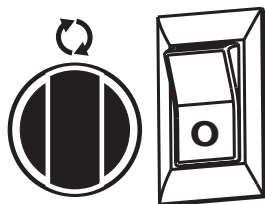

- 8) Zaistite striekaciu pištoľ.
 9) Násadec striekacej dýzy naskrutkujte na pištoľ. Utiahnite rukou.

- 10) Nasadíte trysku (hrot pri tom smeruje v smere).

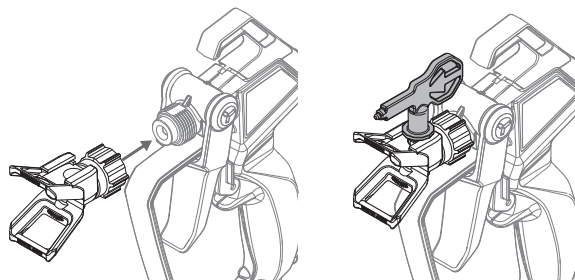

Vaše zariadenie je teraz pripravené na prevádzku.


Použitie

POZOR

Dbajte na to, aby striekacia hadica nebola zalomená a aby sa v jej blízkosti nenachádzali žiadne predmety s ostrými hranami.

- 1) Čerpadlo prepnite do polohy ZAP a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.
- 2) Akonáhle sa motor vypne, odistite striekaciu pištoľ a vykonajte nástreky na skúšobnú plochu, aby sa skontrolovala rovnomernosť nastriekanej vrstvy.

Akonáhle sa v hadici vytvorí dostatočný tlak, motor sa automaticky vypne. Motor sa v závislosti od potreby tlaku zapína a vypína.

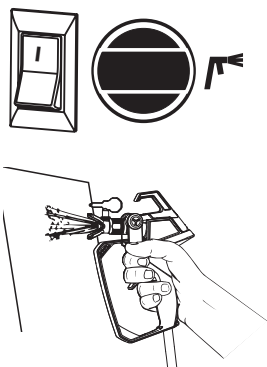

Dobrý výsledok striekania




Zlý výsledok striekania (pruhy)

Ak nástreky vykazujú tieň alebo pruhy, môže to mať nasledujúce príčiny: Striekacia dýza alebo filter striekacej pištole sú upchaté, striekacia dýza je opotrebovaná alebo farba nie je dostatočne rozriedená. Ďalšie informácie sú v časti "Riešenie problémov pri striekaní" na nasledujúcej strane.

Technika nástreku


Základom kvalitného nástreku je rovnomerné pokrytie celej plochy. To sa dosiahne rovnomerným rozstrekom. Riadte sa nasledujúcimi RADAMI.

RADA: Pohybujte ramenom rovnomernou rýchlosťou pri dodržaní konštantnej vzdialenosti medzi striekacou pištoľou a striekanou plochou. Optimálna vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a striekanou plochou je od 25 do 30 cm.

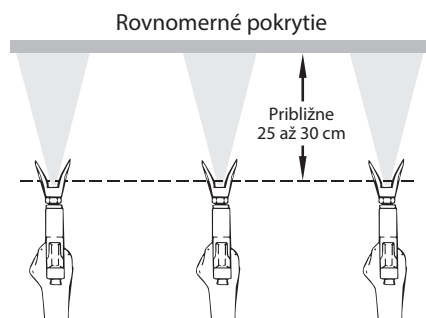


Pohyby pri striekaní vykonávajú rovnomernou rýchlosťou.

RADA: Striekaciu pištoľ držte kolmo ku ploche, na ktorú striekate, aby sa docielil rovnomerný nástreky.

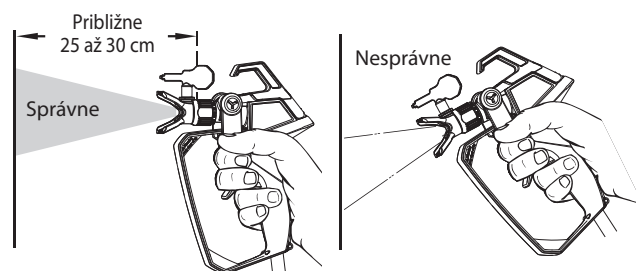


RADA: Striekaciu pištoľ držte kolmo ku ploche, na ktorú striekate. Pohyb pri striekaní robte celým ramenom, nie iba zápästím.

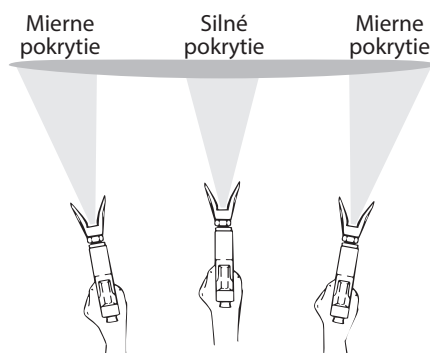

Pri striekaní neotáčajte zápästím ruky.

RADA: Spúšť stlačte na začiatku striekacieho pohybu a až na konci striekacieho pohybu ju opäť pustite. Spúšť nestláčajte uprostred striekacieho pohybu. To by mohlo viesť k nerovnomernému, škvrnitému nástreku.

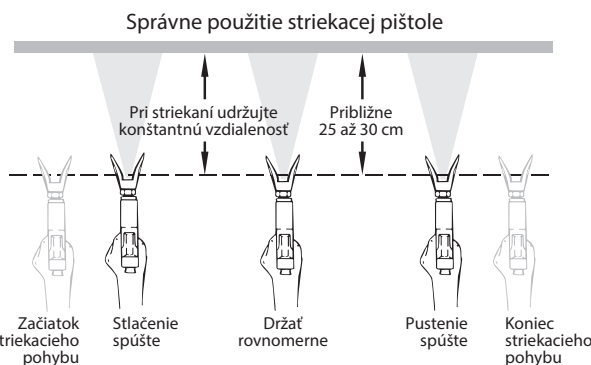

Ďalšie rady

Jednotlivé pruhy nástreku sa majú prekrývať približne o 30%. Tým sa dosiahne rovnomerný nános. Keď je striekanie ukončené, vykonajte Odtlakovanie zariadenia a vytiahnite sieťovú zástrčku. Pri striekaní ponechajte veko na nádrži. Takto nemôžu do pracovnej látky spadnúť žiadne cudzie telesá. Ak je práca prerušená na dobu dlhšiu než jednu hodinu, vykonajte kroky pod bodom Krátkodobé uloženie, ako je opísané v časti Skladovanie v tejto príručke (strana 17).

V ďalšom sú uvedené menej závažné problémy, ktoré sa pri striekaní môžu vyskytnúť. Ak by k týmto problémom došlo, môže byť nepriaznivo ovplyvnené prúdenie pracovnej látky a tým taktiež rovnomernosť nástreku, prípadne z pištole nebude vystupovať žiadna pracovná látka. Pri odstraňovaní jedného z týchto problémov postupujte podľa pokynov uvedených na tejto strane.

Odstránenie upchatia striekacej dýzy



⚠ VÝSTRAHA




V žiadnom prípade neskúšajte upchatie dýzy odstrániť špičkami prstov.

⚠ POZOR

Na čistenie hlavice nepoužívajte ihlu alebo iné špicaté predmety. Hlavica zo spekaného karbidu by sa mohla poškodiť.


Ak je nástreč nepravidelný, alebo ak pri stlačení spúšte pištoľ nestrieka, vykonajte nasledujúce kroky:

- 1) Vypnite čerpadlo, pustite spúšť a zaistite pištoľ.

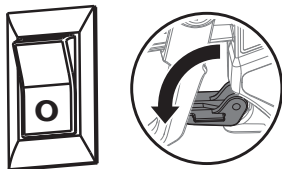


- 2) Prepínaciu hlavicu otočte o 180°, aby šípka smerovala ku zadnej strane pištole

Ak je striekacia dýza pod tlakom, je možné, že sa dá len ťažko otočiť. Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a stlačte spúšť pištole. Týmto spôsobom sa odbúra tlak a uľahčí otočenie hlavice.

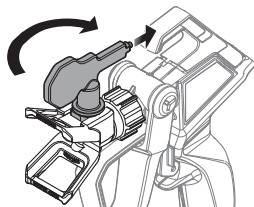


- 3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

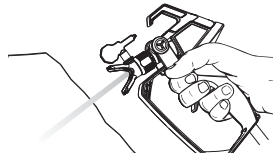

- 4) Odistite striekaciu pištoľ, nasmerujte ju na kus dreva alebo lepenky a stlačte spúšť. Takto môže tlak v striekacej hadici vytlačiť nečistoty vyvolávajúce upchatie. Akonáhle sa dýza uvoľní, začne vychádzať farba pod vysokým tlakom.

Ak zo striekacej dýzy naďalej nevychádza žiadna farba, postupujte podľa krokov uvedených v nasledujúcom stĺpci

- 5) Uvoľnite spúšť a zaistite pištoľ.
- 6) Dýzu otočte tak, aby šípka smerovala dopredu (poloha SPRAY).

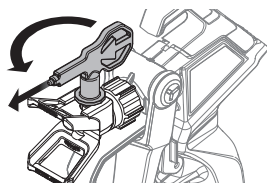


- 7) Odistite pištoľ a opäť vykonajte nástreč.

Odstránenie upchatia vo filtri striekacej pištole

Filter musíte vyčistiť pri každom použití striekacieho zariadenia. Pri striekaní hustých farieb sa podľa potreby filter musí čistiť častejšie.

- 1) Postupujte podľa bodu Odtlakovanie zariadenia (strana 10).
- 2) Hák potiahnite nahor a kryt filtra sklopte dopredu.
- 3) Filter vyskrutkujte z pištole plochým skrutkovačom.

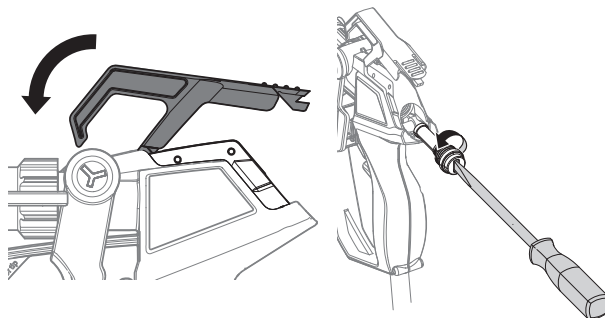

Pri čistení filtra dajte pozor na usadeniny v použitej pracovnej látke. Vid' Precedenie farby (strana 8).

- 4) Skontrolujte, či sa vo filtri nevyskytujú diery. Ak vo filtri zistíte diery, vymeňte ho.


⚠ POZOR

Pri zaobchádzaní s filtrom nikdy nepoužívajte ostré predmety!

- 5) Filter znovu vložte do pištole a dotiahnite plochým skrutkovačom.
- 6) Znovu sklopte a pevne pritlačte kryt filtra.

Odstránenie upchatia vo vstupnom filtri

- 1) Postupujte podľa bodu Odtlakovanie zariadenia (strana 10).
- 2) Úplne vyprázdňte nádrž (viď Vyprázdnenie nádrže, strana 15).
- 3) Vyberte vstupný filter z nádrže. Na odpojenie filtra môže byť potrebný pár klieští.
- 4) Vstupný filter vyčistite vhodným čistiacim roztokom (teplá mydlová voda).
- 5) Filter opäť vložte.

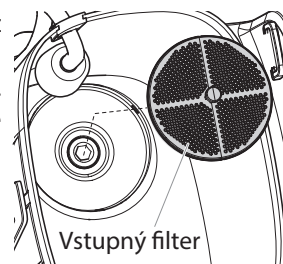

Ak i po vykonaní krokov uvedených na tejto strane máte ešte stále problémy pri striekaní, vyhľadajte ďalšie informácie na strane RIEŠENIE PROBLÉMOV (strana 19)

Dôležité pokyny pre čistenie

Tieto pokyny a varovné upozornenia si prečítajte pred čistením striekacieho zariadenia.

- Dôkladné vyčistenie a premazanie striekacieho zariadenia je najdôležitejším predpokladom správnej funkcie zariadenia po jeho skladovaní.
- Striekacie zariadenia a komponenty vyčistíte vhodným čistiacim prostriedkom (napr. teplou mydlovou vodou v prípade vodou rozpustných striekacích materiálov).
- Po vyčistení striekacieho zariadenia zlikvidujte čistiaci roztok predpisovým spôsobom.
- Odstráňte nosné popruhy, aby bolo čistenie jednoduchšie.

Vyprázdenie nádrže


⚠ VÝSTRAHA

Keď je zariadenie naplnené pracovným materiálom, môže mať veľkú hmotnosť. Zariadenie zdvíhajte iba rukami a nenamáhajte chrbticu, aby ste zabránili poraneniám.

⚠ POZOR

Dbajte na to, aby podlaha a nábytok boli zakryté, aby sa zabránilo


- 1) Vykonajte všetky kroky postupu "Odtlakovanie zariadenia" (strana 10).
- 2) Zložte veko nádrže.
- 3) Prístroj uchopte za dve rukoväte a vylejte obsah nádoby do pôvodnej nádoby.

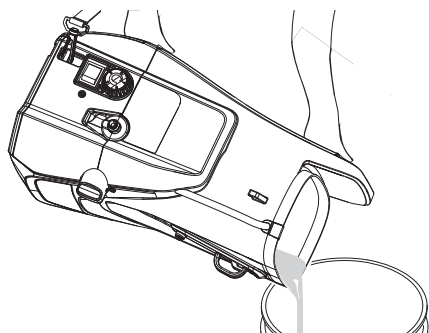

Vyprázdenie hadice na farbu

Pri vykonaní nasledovných krokov sa môže zvyšok farby, ktorý zostal v striekacej hadici, ďalej použiť.

- 1) Zaistíte pištoľ, odstráňte násadec striekacej dýzy a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.

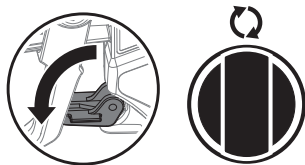

- 2) Nádrž naplňte vhodným čistiacim roztokom.
- 3) Dotknite sa kovovým závitom pištole kovovej nádoby, aby ste pištoľ uzemnili.
- 4) Pištoľ odistite, stlačte a podržte spúšť.



- 5) Pri stlačenej spúšti prepnete čerpadlo do polohy ZAP a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.



Čerpadlo nechajte bežať tak dlho, až sa vyprázdni všetka farba z hadice a z pištole začne vychádzať čistiaci roztok.

- 6) Uvoľnite spúšť a spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME.
- 7) Striekaciu pištoľ so závitom podržte na okraji inej kovovej nádoby a stlačte a podržte spúšť.



- 8) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY a spúšť držte stlačenú dovtedy, až kvapalina vychádzajúca z pištole bude úplne čistá.

Čistiaci roztok v nádrži sa musí v prípade potreby doplniť.


- 9) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a ešte raz stlačte spúšť pištole, aby sa odbúral tlak.

Vypláchnutie nádrže

- 1) Nádrž dôkladne vypláchnite vhodným čistiacim roztokom.

Dbajte na to, aby žiadny čistiaci prostriedok nekvapkal do skrine motora.


- 2) Vyberte vstupný filter zo dna nádrže a vyčistite ho. V prípade potreby použite na uvoľnenie filtra skrutkovač.

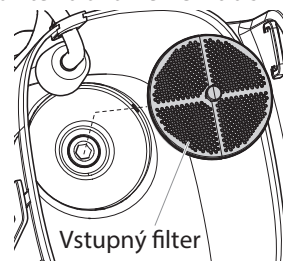


- 3) Opäť vložte filter a čistiaci prostriedok zlikvidujte predpisovým spôsobom.

WYPLĄCHNIĘCIE STRIEKACIEGO ZARIADZENIA

- 1) Nádrž naplňte **NOVÝM** čistiacim roztokom.
- 2) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy PRIME a čerpadlo prepnete do polohy ZAP.

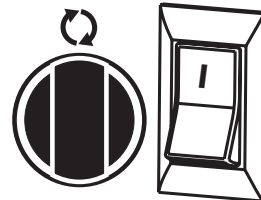


- 3) Čistiaci roztok z čerpadla nechajte 2 až 3 minúty cirkulovať cez spätnú hadicu.
- 4) Čerpadlo prepnete do polohy VYP.




- 5) Čistiaci roztok zlikvidujte predpisovým spôsobom a pokračujte krokom **Vyčistenie komponentov striekacej pištole** na nasledujúcej strane.

Čistenie komponentov striekacej pištole


- 1) Postupujte podľa bodu **Odtlakovanie zariadenia** (strana 10).
- 2) Vyberte filter zo striekacej pištole (viď **Odstránenie upchatia vo filtri striekacej pištole**, strana 14).
- 3) Vyberte striekaciu dýzu z držiaka dýzy.

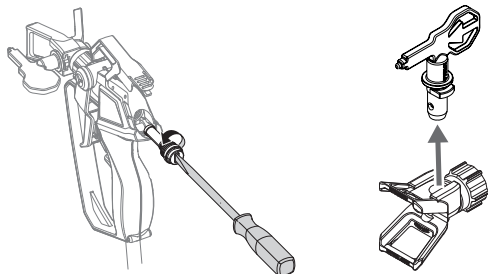


- 4) Striekaciu dýzu a filter vyčistíte vhodným čistiacim roztokom pomocou mäkkej kefy. Dbajte o to, aby ste odstránili a vyčistili držiak vo vnútornej časti nadstavca striekacej dýzy.

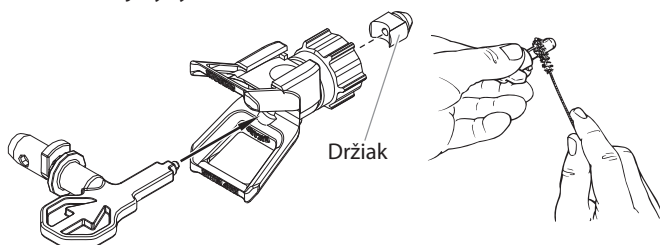

- 5) Do pištole nakvapkajte niekoľko kvapiek oleja.

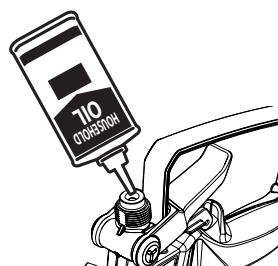

- 6) Striekaciu pištoľ opäť zmontujte:
 - Vložte filter pištole a dotiahnite ho plochým skrutkovačom.
 - Nainštalujte striekaciu dýzu a držiak. Držiak dýzy nasadte na pištoľ a dotiahnite.

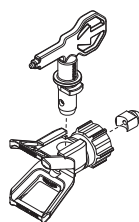


Dôležité!

Po vyčistení čerpadla sa ako príprava pred jeho skladovaním doporučuje ďalšie vypláchnutie čerpadla teplou mydlovou vodou. Opakujte kroky pod bodom **Vypláchnutie čerpadla**.

Vyčistenie vstupného ventilu

Ak sa v zariadení vyskytnú problémy s nasávaním, musí sa prípadne vyčistiť alebo vymeniť vstupný ventil. Tento problém môže byť spôsobený nesprávnym čistením alebo skladovaním.



- 1) Vyberte vstupný filter zo dna nádrže.

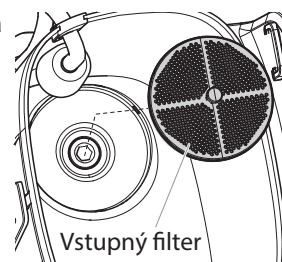

- 2) Uvoľnite teleso vstupného ventilu (1) pomocou inbusového kľúča (8 mm) a odoberte ho.
- 3) Vyberte ventilové sedlo (2), guľôčku (3), pružinu (4) a O-kružok (5) vhodným nástrojom (napr. úzkymi plochými kliešťami alebo pinzetou).

Tip: Alternatívne môžete prístroj postaviť na hlavu s nasadeným krytom a diely uvoľniť búchaním na spodnú stranu prístroja.


- 4) Skontrolujte v nádrži všetky diely a priestor ventilu (6) a dôkladne všetko vyčistite. Vymeňte poškodené časti.
- 5) Na telese vstupného ventilu (1) dobre namažte O-kružok olejom.
- 6) Opäť vložte všetky diely tak, ako to je znázornené na obrázku. Kužeľovitá strana sedla vstupného ventilu (2) pritom musí ukazovať smerom nadol.
- 7) Pomocou inbusového kľúča (8 mm) opäť dobre utiahnite teleso vstupného ventilu (1).

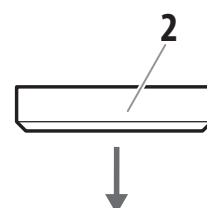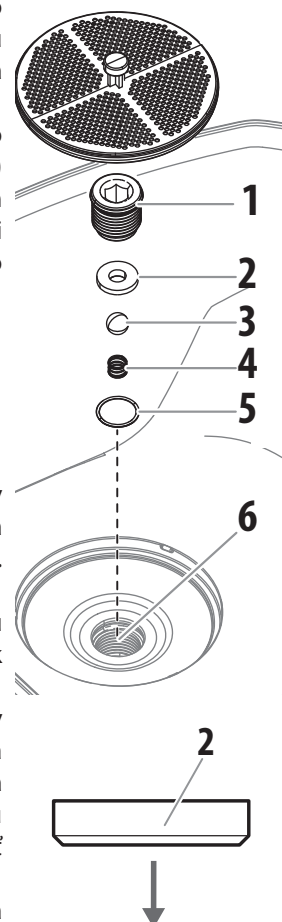


Výmena výstupného ventilu

Výmena výstupného ventilu môže byť nutná vtedy, keď výkon pri striekaní je stále neuspokojivý, napriek tomu, že boli vykonané všetky kroky uvedené v tejto príručke v časti "Riešenie problémov pri striekaní".

- 1) Odoberte vysokotlakovú hadicu z vypúšťacieho ventilu pomocou dvoch kľúčov na skrutky.

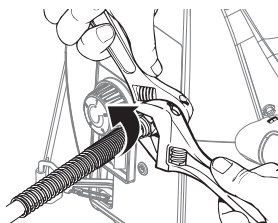


- 2) Uvoľnite skrutku (inbusový kľúč 2,5 mm) na spodnej strane vypúšťacieho ventilu – **nevyťahujte ju**.

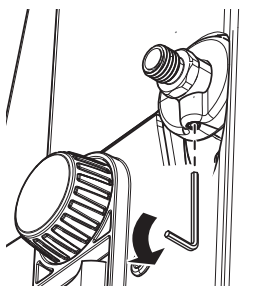

- 3) Odoberte vypúšťací ventil zo základného prístroja pomocou kľúča na skrutky.

- 4) Skontrolujte vypúšťací ventil a dôkladne ho vyčistite (predovšetkým sedlo guľôčky na zadnej strane). V prípade potreby ho vymeňte.

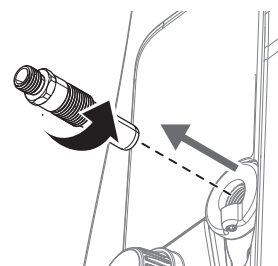

- 5) Skontrolujte vnútrojšok puzdra výstupného ventilu. Odstráňte zvyšky farby.

- 6) Opäť nasadte nový alebo vyčistený vypúšťací ventil (utiahnite ho v puzdre výstupného ventilu pomocou vidlicového kľúča).

- 7) Skrutku opäť utiahnite.


⚠ VÝSTRAHA

Skrutku pevne utiahnite, aby ste zaistili uzemnenie hadice a pištole.

VÝMENA TLMIČA PULZÁCIE

Ak po určitom čase začne rozprašovací prúd pulzovať, mali by ste vymeniť tlmič pulzácie (servisná súprava 2465928).

- 1) Odskrutkujte tlmič pulzácie z otvoru v spodnej časti prístroja pomocou nástroja, ktorý je súčasťou súpravy.
- 2) Nasadte nový tlmič pulzácie a pevne ho zaskrutkujte.

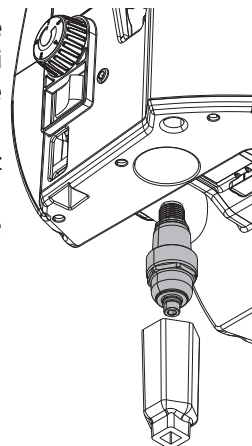

Krátkodobé uskladnenie

Vyradenie z prevádzky

- 1) Vykonajte všetky kroky postupu **ODTLAKOVANIE ZARIADENIA** (strana 10).




- 2) Polovicu šálky vody pomaly nalejte na farbu, aby sa zabránilo jej vyschnutiu. Veko opäť nasadte na nádrž.
- 3) Súpravu striekacej pištole zabaľte do vlhkej tkaniny a vložte do plastového sáčku. Sáčok vzduchotesne uzavrite.



- 4) Sieťový kábel odpojte od striekacieho zariadenia.
- 5) Pre krátkodobé uskladnenie striekacieho zariadenia ho umiestnite na bezpečnom mieste chránenom pred slnečným žiarením.


Uvedenie do prevádzky

- 1) Pištoľ vyberte z plastového sáčku a vodu vmiešajte do farby.
- 2) Skontrolujte, či je spínač PRIME/SPRAY v polohe PRIME.
- 3) Sieťový kábel pripojte k striekaciemu zariadeniu a spínač prestavte do polohy ZAP.
- 4) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.
- 5) Striekacie zariadenie vyskúšajte na vhodnej ploche a začnite s nástrekom.

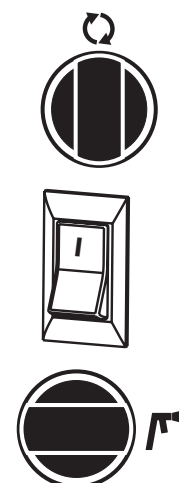

Príprava striekacieho zariadenia k dlhodobému uskladneniu


- 1) Vykonať sa musia všetky kroky opísané na stranách 15 až 16 týkajúce sa **čistenia**.
- 2) Vyberte vstupný filter. V prípade potreby použite na uvoľnenie filtra skrutkovač.

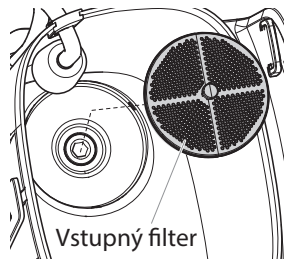


- 3) Do vstupného ventilu nalejte približne 10 ml riedkeho strojného oleja.



- 4) Odpojte hadicu od výstupného ventilu, na výstupný ventil položte handru a spínač prepnite do polohy ZAP. Zariadenie nechajte bežať po dobu päť sekúnd.

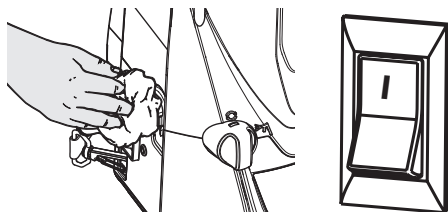

- 5) Čerpadlo prepnite do polohy VYP.




- 6) Opäť vložte vstupný filter a stlačte tlačidlo na filteri.




- 7) Celé zariadenie, hadicu a pištoľ otrite vlhkou tkaninou, aby sa odstránili zvyšky farby.

USKLADNENIE/KONZERVÁCIA PIŠTOLE

- 1) Odstráňte dýz a držiak dýzy z pištole.

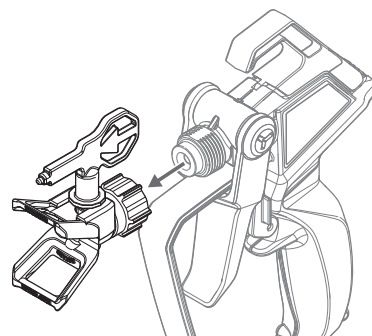

- 2) Do pištole nakvapkajte niekoľko kvapiek oleja.

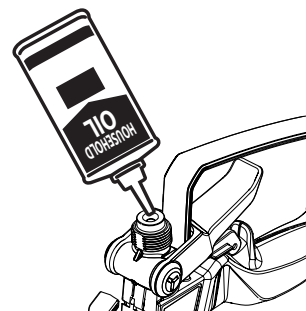

- 3) Pištoľ opäť zmontujte.

VÝSTRAHA

Pred údržbou zariadenie vždy odtlakujte (viď ODTLAKOVANIE ZARIADENIA, strana 10).

Problém**Príčina****Opatrenia**

A. Striekacie zariadenie sa nespúšťa.

- 1) Akumulátor vybitý, chybný alebo nekompatibilný
- 2) Spínač ZAP/VYP je v polohe VYP.
- 3) Striekacie zariadenie vypína, lebo ešte existuje tlak.
- 4) Motor je vadný.

- 1) Nabite alebo vymeňte
- 2) Spínač ZAP/VYP prepnete do polohy ZAP.
- 3) Motor sa počas striekania v závislosti od potreby tlaku prepína na ZAP a VYP. Jedná sa o normálnu činnosť. Pokračujte v striekaní.
- 4) Striekacie zariadenie prineste do autorizovaného servisu firmy Wagner.

B. Striekacie zariadenie sa spustí, nenasáva však žiadnu farbu.

- 1) Zariadenie nie je odvzdušnené.
- 2) Nádrž je prázdna.
- 3) Vstupný filter je upchatý.
- 4) Vstupný alebo výstupný ventil viazne.
- 5) Vstupný ventil je opotrebovaný alebo poškodený.
- 6) Ventil PRIME/SPRAY je upchatý.

- 1) Prístroj nastavte do polohy PRIME a zapnite ho, kým farba vychádza z hadice spätného toku.
- 2) Doplníte nádrž. Prístroj nastavte do polohy PRIME a zapnite ho, kým farba vychádza z hadice spätného toku.
- 3) Vyčistite vstupný filter.
- 4) Vyčistite vstupný a výstupný ventil a vymeňte opotrebované diely. Vstupný ventil môže byť upchatý zvyškami starej farby. Na uvoľnenie stlačte jazýček na vstupnom filtri.
- 5) Opäť vložte vstupný ventil.

C. Striekacie zariadenie nasáva farbu, ale akonáhle je stlačená spúšť pištole, tlak poklesne.

- 1) Striekacie dýza je opotrebovaná.
- 2) Vstupný filter je upchatý.
- 3) Filter pištole alebo striekacej dýzy sú upchaté.
- 4) Farba je príliš hustá alebo hrubá.
- 5) Sústava výstupného ventilu je znečistená alebo opotrebovaná.
- 6) Sústava vstupného ventilu je poškodená alebo opotrebovaná.

- 1) Striekaciu dýzu nahradte novou.
- 2) Vyčistite vstupný filter.
- 3) Vyčistite alebo nahradte vhodným filtrom. Vždy by mal byť v zásobe náhradný filter.
- 4) Rozriedte alebo precedte farbu.
- 5) Výstupný filter vyčistite alebo vymeňte.
- 6) Opäť vložte vstupný ventil.

D. Rozstrekovací prístroj sa počas práce vypol (kontrolka bliká)

- 1) Prístroj je preťažný/motor je prehriaty

- 1) Vypnite prístroj, vykonajte odľahčenie tlaku a nechajte prístroj vychladnúť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servis Wagner.

E. Ventil PRIME/SPRAY je v polohe SPRAY a pracovná látka vyteká cez spätnú hadicu.

- 1) Ventil PRIME/SPRAY je znečistený alebo opotrebovaný.

- 1) Striekacie zariadenie zaneste do autorizovaného servisu firmy Wagner.

F. Striekacia pištoľ netesní.

- 1) Vnútorne časti pištole sú opotrebované alebo znečistené.

- 1) Striekaciu pištoľ vymeňte za novú striekaciu pištoľ.

G. Držiak dýzy netesní.

- 1) Striekacia dýza bola nesprávne zmontovaná.
- 2) Tesnenie je opotrebované.

- 1) Skontrolujte držiak dýzy a prípadne zmontujte správnym spôsobom.
- 2) Vymeňte tesnenie.

H. Striekacia pištoľ nestrieka.

- 1) Striekacia dýza alebo filter pištole sú upchaté.
- 2) Striekacia dýza je v polohe CLEAN (čistenie).
- 3) Spínač PRIME/SPRAY nebol otočený do polohy SPRAY.

- 1) Vyčistite striekaciu dýzu alebo filter pištole. Viď **Odstránenie upchatia striekacej dýzy.**
- 2) Striekaciu dýzu prestavte do polohy SPRAY.
- 3) Spínač PRIME/SPRAY otočte do polohy SPRAY.

I. Nástrek má tieň alebo pruhy


- 1) Pištoľ, striekacia dýza alebo vstupný filter sú upchaté.
- 2) Striekacia dýza je opotrebovaná.
- 3) Farba je príliš hustá.
- 4) Pokles tlaku.

- 1) Vyčistite filtre a precedte farbu.
- 2) Vymeňte striekaciu dýzu.
- 3) Rozriedte farbu.
- 4) Viď príčiny a opatrenia pod bodom Problém C.
- 1) Vymeňte tlmič pulzácie (pozri kapitolu Údržba)

J. Prúd rozprašovania je nerovnomerný/pulzuje

- 1) Tlmič pulzácie je chybný

Striekacia pištoľ

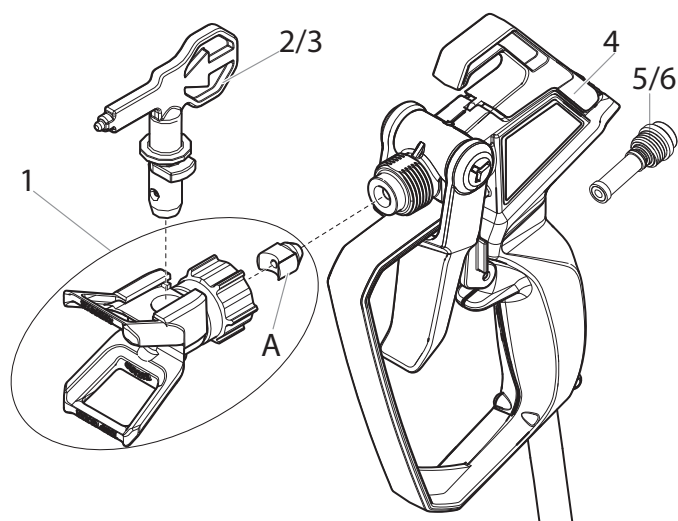

Č.	Č. dielu	Popis	Počet
1	2450287	Držiak dýzy (vrát. tesnenia 6)	1
2*	0517311	Dýza 311 (na riedke materiály)	1
3*	0517515	Dýza 515 (na husté materiály)	1
4*	2450284	Kompletná súprava pre pištoľ (vrátane pol. 1,6)	1
5*	2450276	Filter, červený (vrát. tesnenia 6)	2
6*	2450281	Filter, biely (vrát. tesnenia 6)	2

* Diely podliehajúce opotrebeniu: Na ne sa záruka nevzťahuje.




Ak použijete inú trysku, musíte použiť aj pre ňu vhodný filter.

Dýza 311 → Filter, červený




Dýza 515 → Filter, biely

STRIEKACIE ZARIADENIE

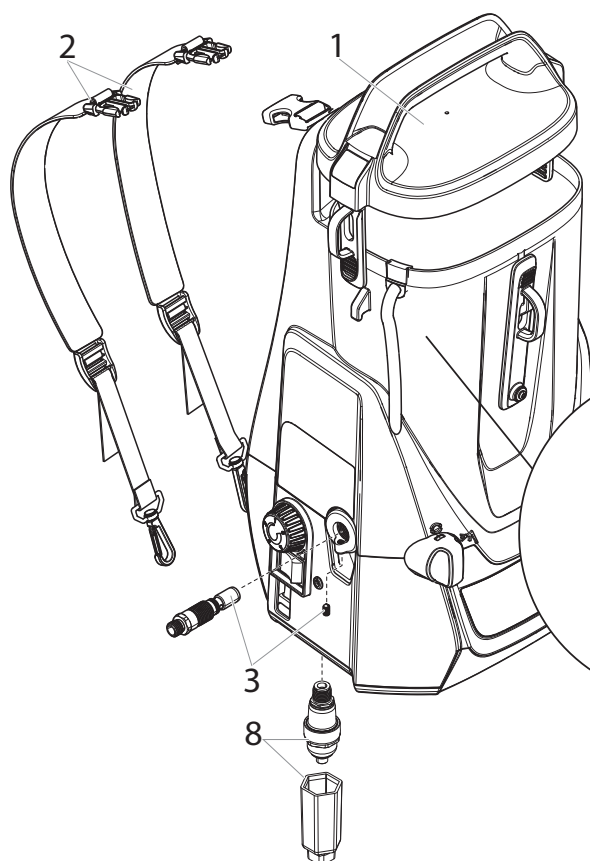


Č.	Č. dielu	Popis	Počet
1	2463792	Veko nádrže	1
2	2463604	Nosné popruhy	1
3*	2399767	Výstupný ventil	1
4*	2399777	Vstupný filter	1
5*	2399783	Vstupný ventil	1
6	2432720	Akumulátor (ProCore 18 V, 2,0 Ah)	1
7	2454460	Nabíjačka (GAL 18V-40)	1
8*	2465928	Servisná súprava tlmiča pulzácie (vrátane nástroja)	1

* Diely podliehajúce opotrebeniu: Na ne sa záruka nevzťahuje

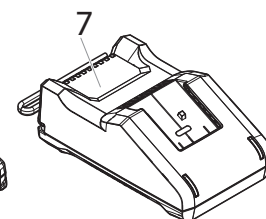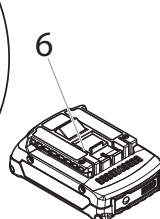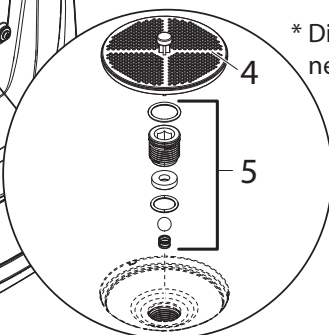

Príslušenstvo (nie je obsiahnuté v rozsahu dodávky)

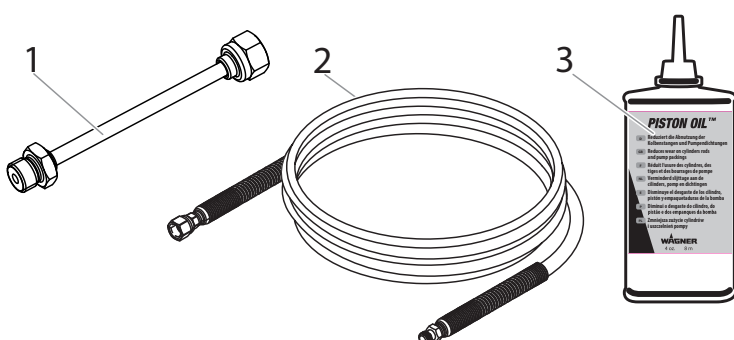

Č.	Č. dielu	Popis	Počet
1	2451588	Predĺženie trysky (25 cm)	1
2	2398073	Striekacia hadica 7,5 m	1
3	0508619	Oleja (118 ml)	1

Záruka 3 + 1 rokov

Spoločnosť J. Wagner GmbH so sídlom D-88677 Markdorf vám okrem zákonnej záruky na tento výrobok poskytuje navyše záruku na obdobie 36 mesiacov (záruka na prístroj). Záručná doba sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov, keď sa výrobok zaregistruje do 28 dní od zakúpenia na internete na <https://go.wagner-group.com/3plus1>.

Záruka zahŕňa bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré preukázateľne súvisia s použitím chybného materiálu pri výrobe výrobku alebo montážnou chybou výrobku, ako aj bezplatnú výmenu chybných dielov, pokiaľ nie sú vylúčené zo záruky.

Touto zárukou nie je obmedzené ručenie za vecné chyby, ktoré vám ako kupujúcemu na určený účel prislúcha od odovzdania predmetu kúpy. Záruka, ako aj vaše záručné právo na poskytnutie záruky zaniká, ak prístroj otvoria iné osoby, ako servisný personál WAGNER.

Podrobné záručné ustanovenia získate na požiadanie u našich autorizovaných partnerov WAGNER (pozri webovú stránku alebo návod na obsluhu) alebo textovej forme na našej webovej stránke:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Zmeny vyhradené -

Upozornenie k likvidácii



Náradie vrátane príslušenstva a obalu by sa malo odovzdať na ekologickú recykláciu. Vytriedte obalové materiály podľa typu a dajte ich do zberu recyklovateľných materiálov. Staré zariadenia a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Podporte ochranu životného prostredia, a preto prístroj a akumulátor odovzdajte do miestnej zberne na likvidáciu odpadu, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo sa obráťte na špecializovaného predajcu.

Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!

Podľa nariadenia EÚ zodpovedá výrobca za chyby svojho výrobku neobmedzene iba v prípade, že všetky diely pochádzajú od tohto výrobcu alebo boli týmto schválené, zariadenia boli správne a odborne namontované a sú správnym spôsobom prevádzkované. V prípade použitia cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môže dôjsť k úplnému alebo čiastočnému zániku zodpovednosti, ak vedie použitie cudzieho príslušenstva alebo náhradných dielov k vadám výrobku.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim príslušným ustanoveniam: 2006/42/ES, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Použité harmonizované normy:

EN 62841-1, EN 50580, EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62133-2, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN 62233, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vyhlásenie o zhode EÚ je priložené k výrobku. V prípade potreby o neho môžete dodatočne požiadať s uvedením čísla objednávky **2456995**.

INŠPIRÁCIA ŠPECIÁLNEHO DRUHU

Hľadáte ďalší projekt? Potom sa pozrite na náš vyhľadávač projektov.

Tu nájdete praktické pokyny týkajúce sa všetkého okolo tém renovácia, skrášlenie a urob si sám.

Váš domov bude jedinečný. Urobte sa krásnymi!



Nalakujte si vašu terasu nanovo!

Čas na výmenu tapiet!



Navrhujte vnútorné a vonkajšie priestory v skvelých farbách!




Viac inšpirácie?
wagner-group.com/projects



PRÍSLUŠENSTVO K VÝROBKOM WAGNER

Vhodné príslušenstvo pre početné projekty! Rozmanito a jednoducho zmeniť. Aby sa vaša práca stala ešte príjemnejšou a efektívnejšou – a užijete si ju ešte viac! Viac informácií nájdete na adrese go.wagner-group.com/diy-accessories

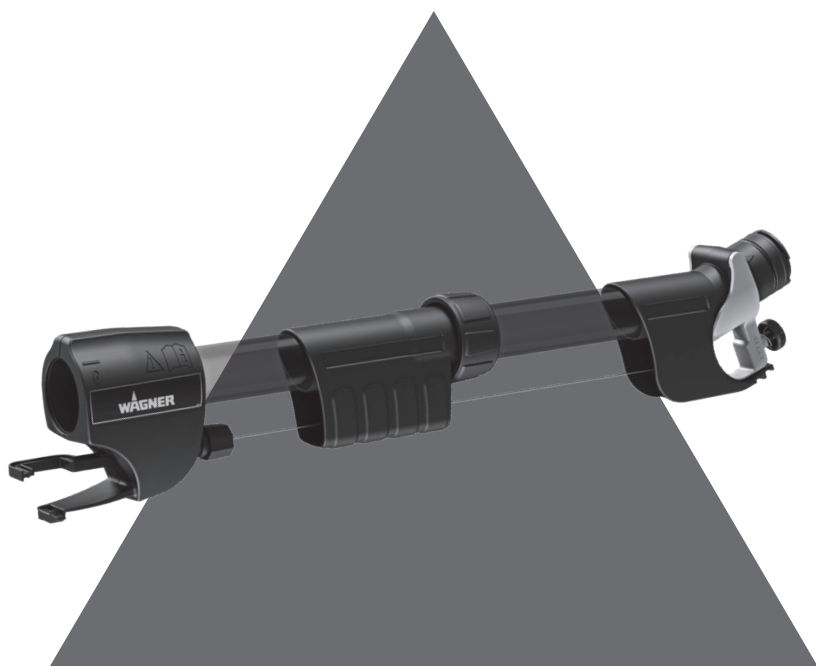

Ďalšie príslušenstvo a viac
informácií nájdete na:
go.wagner-group.com/diy-faqs

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
hotline@wagner-group.com

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**J. WAGNER FRANCE SARL**

Parc Work Center
8 Route des Bois, Bâtiment C
F-38500 Voiron - France
T +33 (0)4 58 09 04 12

GB**UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410

DK**DVA A/S**

Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundservice.ohc@orkla.no

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
info@anza.se

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240
office@romib.com.ro

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120

I**WAGNER SPA**

Via S. Vecchia 109,
23868 Valmadrera (LC)
Mobile +39 0341 210100
wagner_it_va@wagner-group.com