


WAGNER

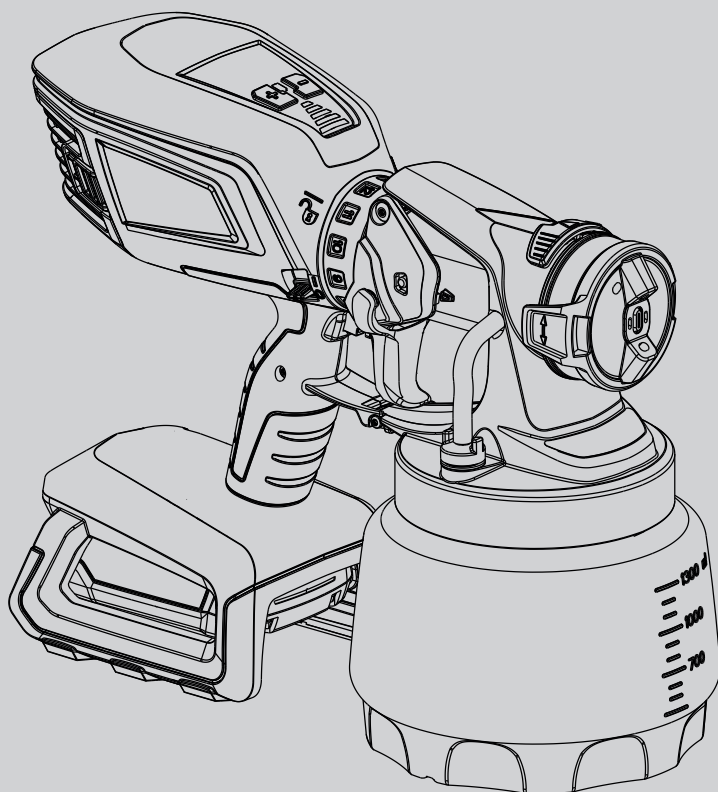


**UNIVERSAL SPRAYER
W 600 FLEXIO 18V**
PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU
NA OBSLUHU


SK




1







PREHLAD





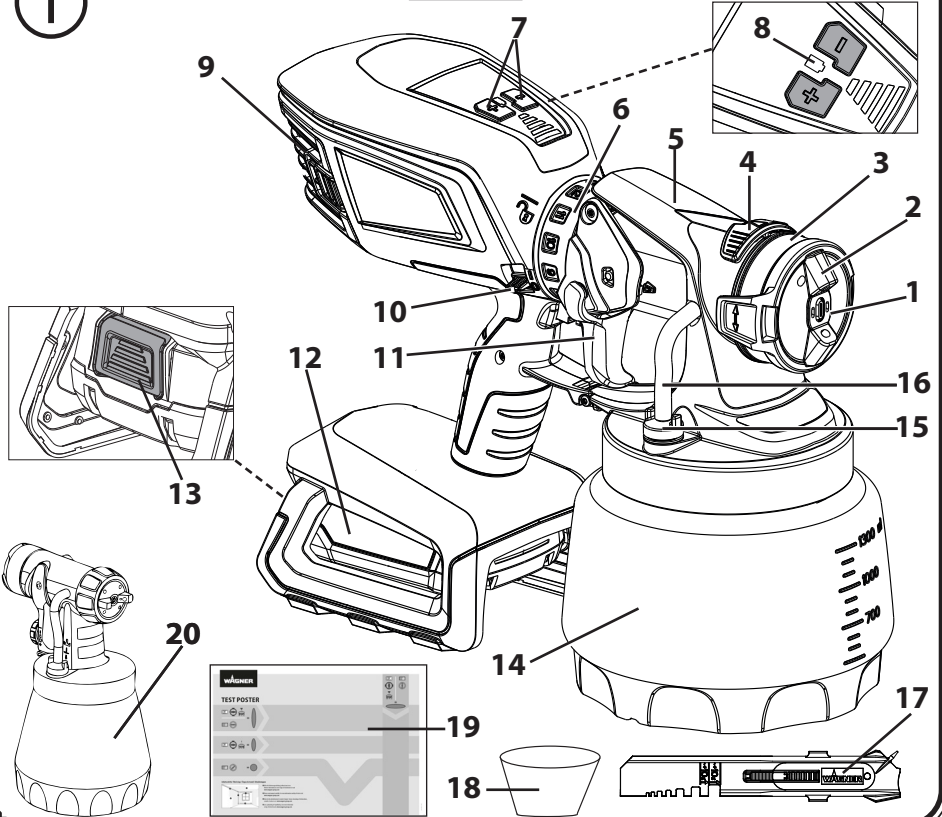








2



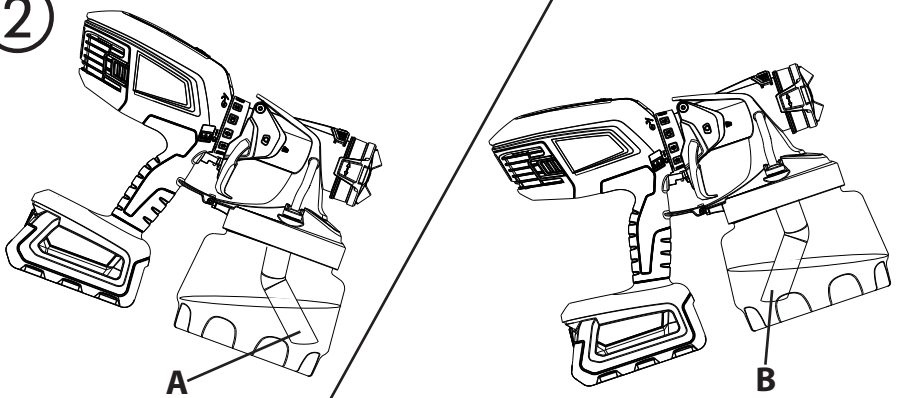


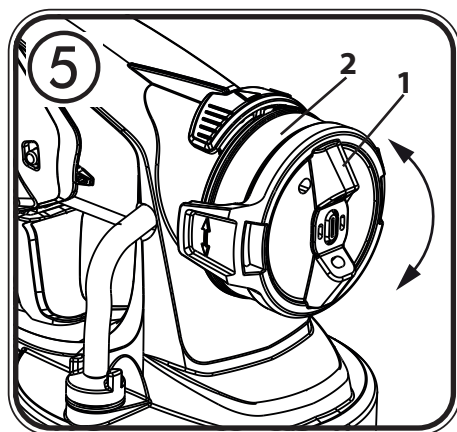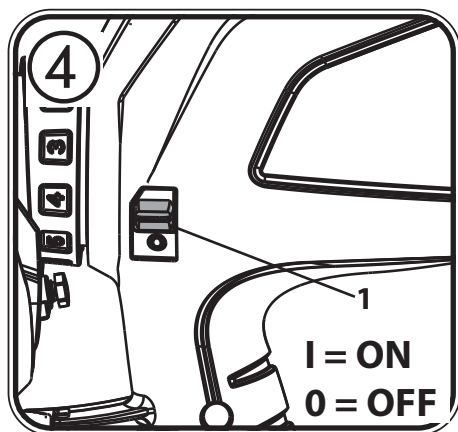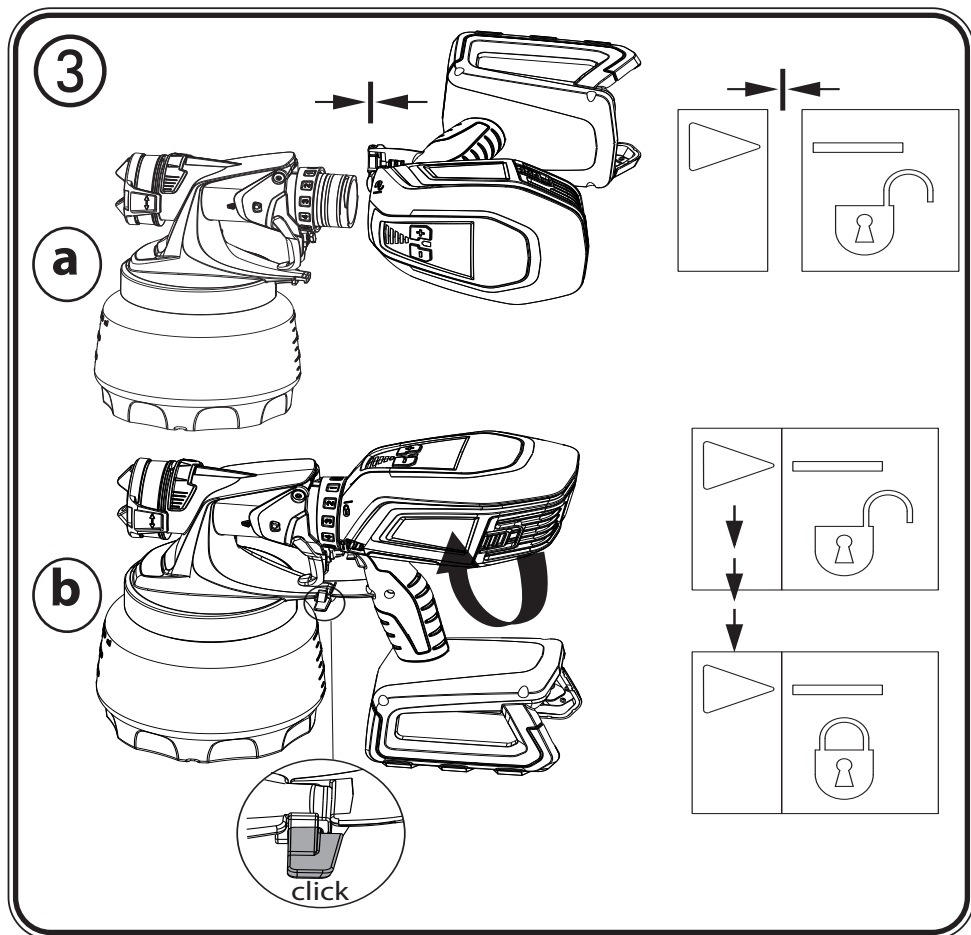

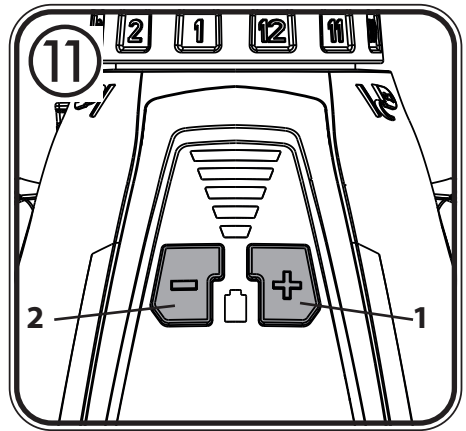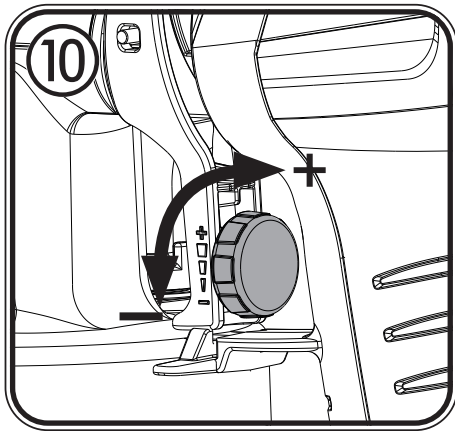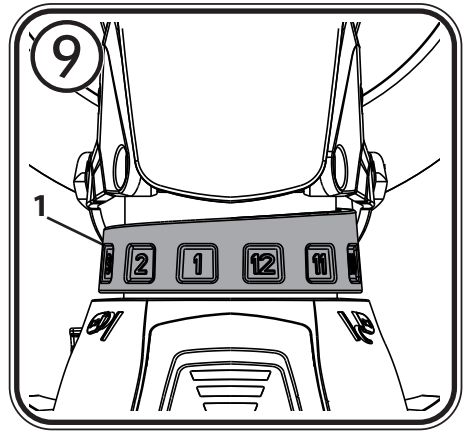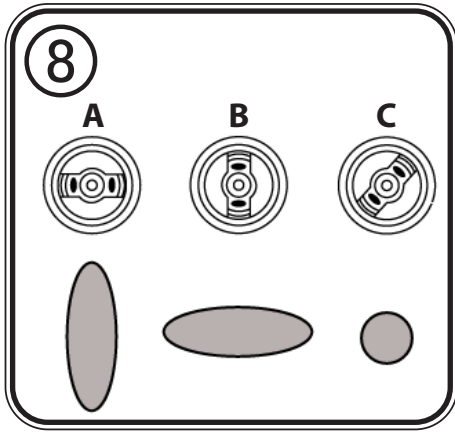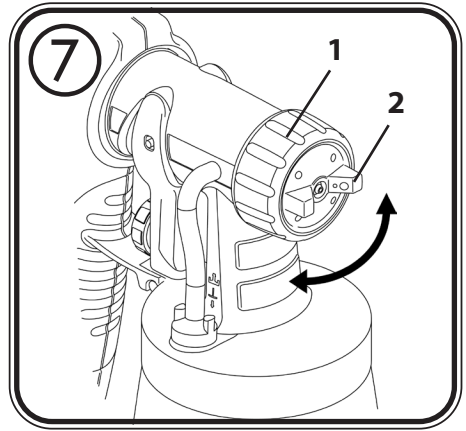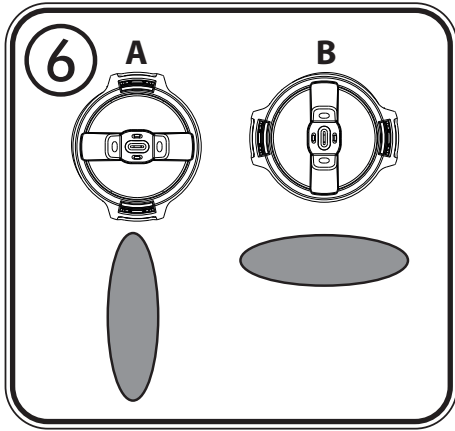

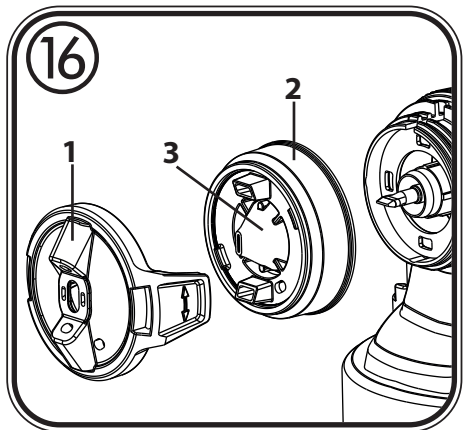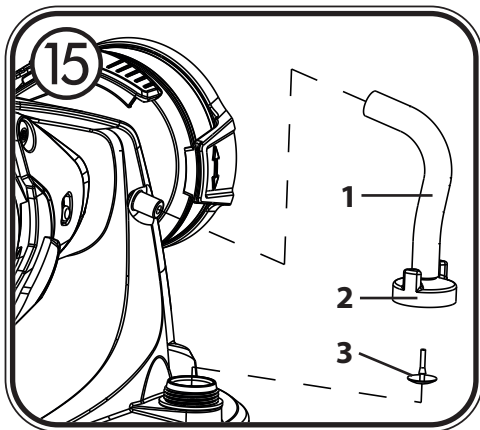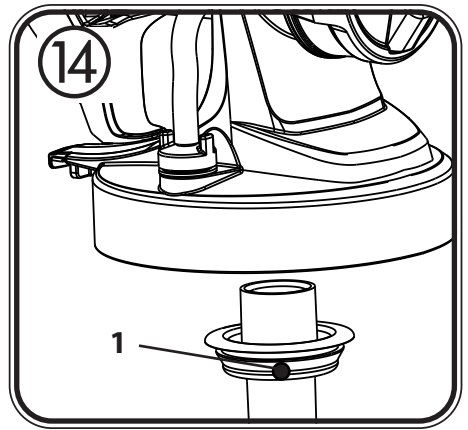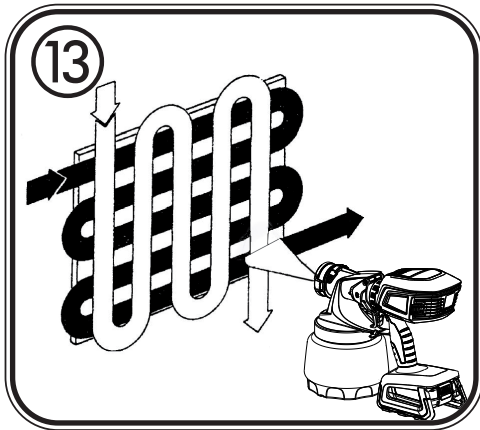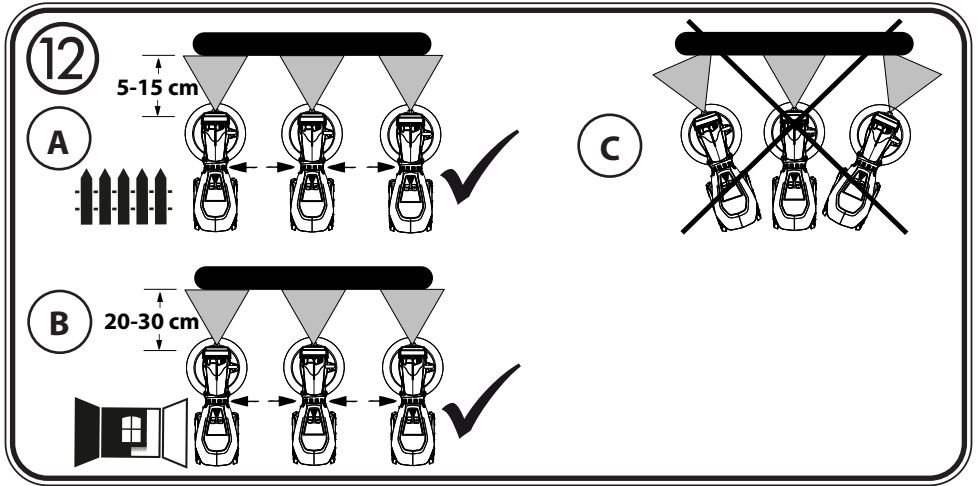


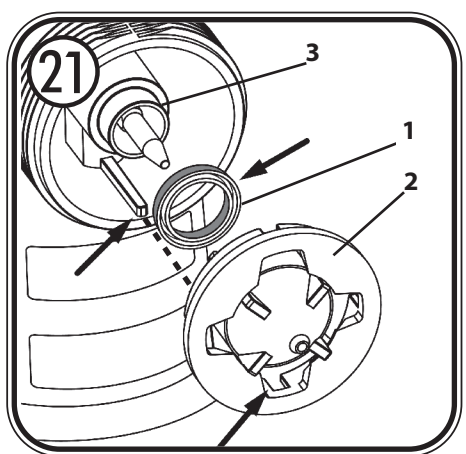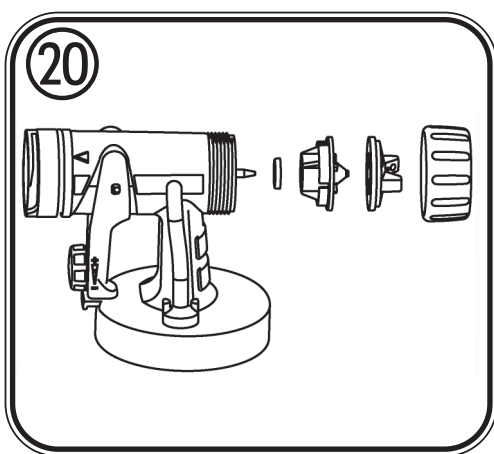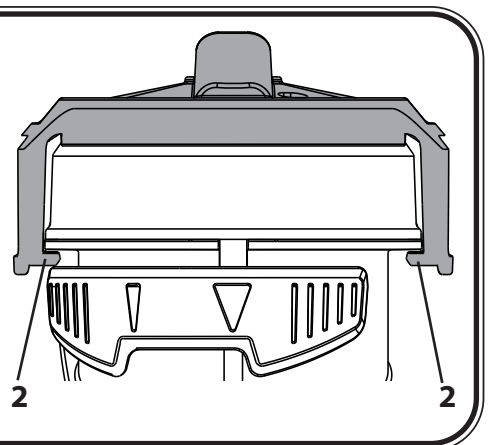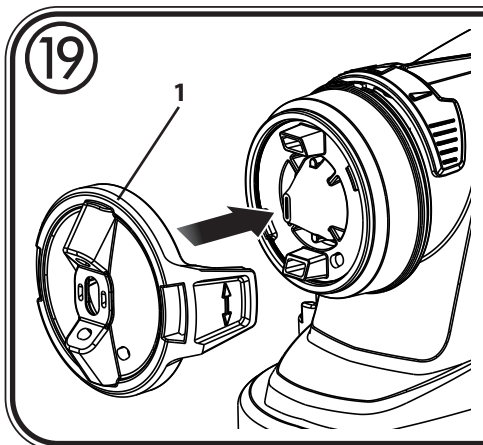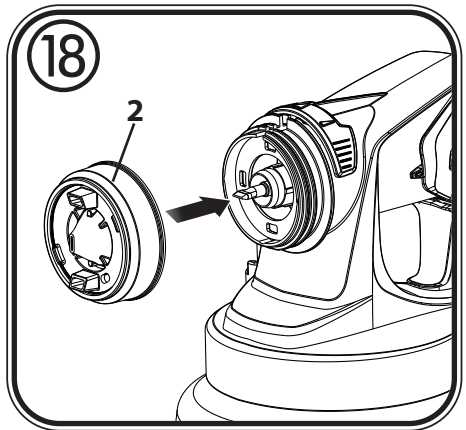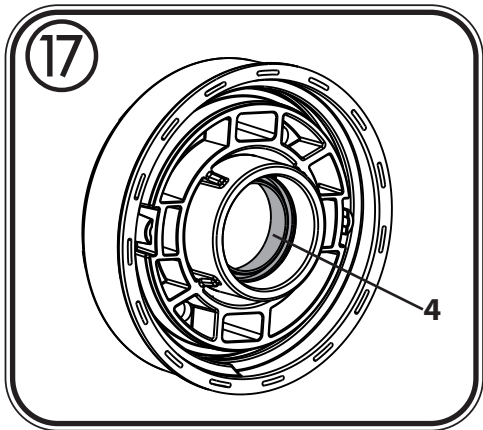

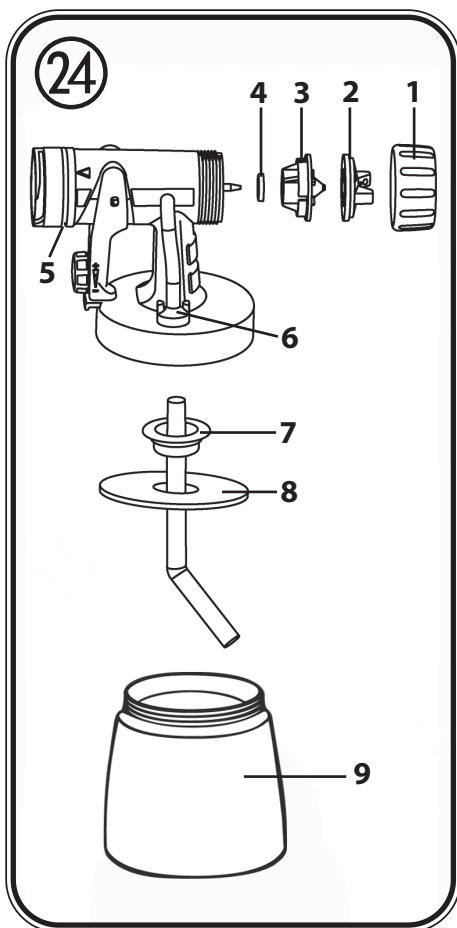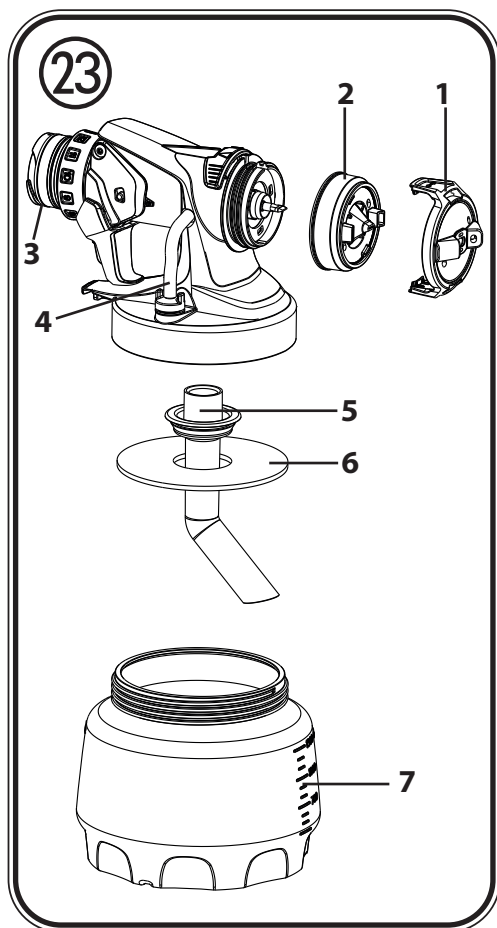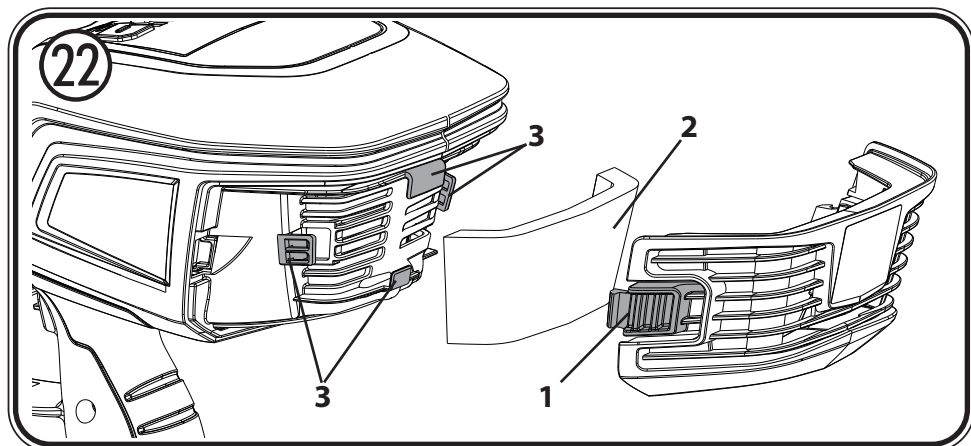

25

NÁHRADNÉ DIELY

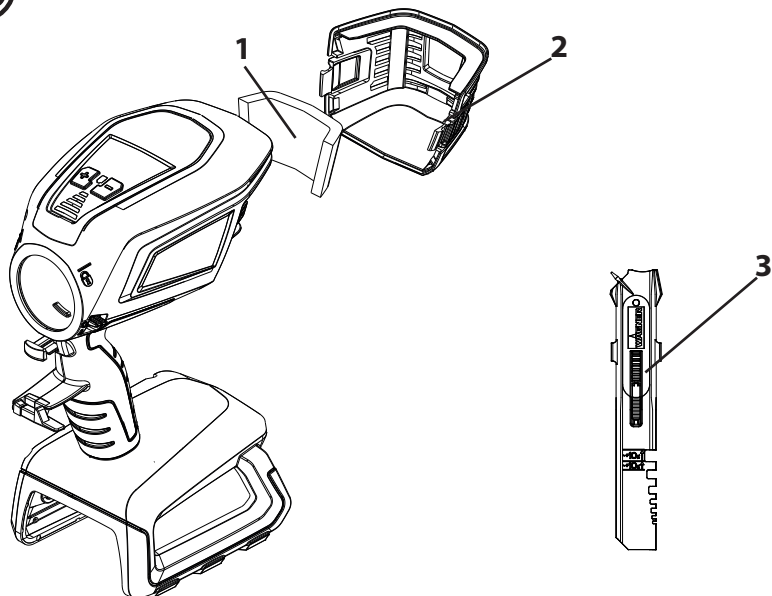

ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU DÔVERU

Blahoželáme vám k zakúpeniu tohto značkového výrobku od firmy Wagner a sme presvedčení o tom, že vám prinesie mnoho radosti.






Pred uvedením do prevádzky si podrobne prečítajte návod na obsluhu a riadte sa bezpečnostnými upozoreniami. Návod na obsluhu dôkladne uschovajte a priložte ho k výrobku, ak ho odovzdávate iným osobám.

Ak máte nejaké otázky, podnety a priania, sme vám k dispozícii na telefónnom čísle uvedenom na zadnej strane alebo na e-mailovej adrese office@e-coreco.sk.

Obsah

1. Vysvetlenie použitých symbolov	2
2. Všeobecné bezpečnostné pokyny	2
3. Bezpečnostné pokyny pre striekacie pištole	6
4. Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku a akumulátor	7
5. Opis / Rozsah dodávky	8
6. Oblasť použitia	9
7. Príprava pracoviska (v prípade vnútornej farby na steny)	10
8. Nabíjanie	10
9. Príprava povrchovej látky	10
10. Uvedenie do prevádzky	11
11. Nastavenie požadovaného nástreku (Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray)	11
12. Nastavenie požadovaného nástreku (Rozprašovací nástavec Standard)	12
13. Nastavenie množstva materiálu (Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray)	12
14. Nastavenie množstva materiálu (Rozprašovací nástavec Standard)	12
15. Nastavenie množstva vzduchu (obr. 11)	12
16. Technika nástreku	13
17. Prerušenie práce	14
18. Odstavenie z prevádzky a čistenie	14
19. Čistenie rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray	14
20. Čistenie rozprašovací nástavec Standard	15
21. Údržba	16
22. Zoznam náhradných dielov	17
23. Príslušenstvo	18
24. Odstraňovanie porúch	18
25. Technické údaje	19
26. Upozornenie k likvidácii	20
27. Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!	20

1. Vysvetlenie použitých symbolov

	Tento symbol poukazuje na potenciálne nebezpečenstvo pre vás, resp. pre prístroj. Pod týmto symbolom nájdete dôležité informácie o tom, ako zabrániť poraneniam a poškodeniam prístroja.
	Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom
	Označuje tipy pri aplikácii a iné obzvlášť užitočné informácie.
	Pri práci používajte vhodné ochranné okuliare.
	Pri práci používajte vhodnú ochrannú masku.

2. Všeobecné bezpečnostné pokyny

Pozor!



Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, inštrukcie, obrázky a technické údaje, ktoré patria k tomuto elektrickému náradíu. Zanedbanie pri dodržiavaní nasledovných pokynov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo ťažkým poraneniam. **Uchovajte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie do budúcnosti.** Pojem „elektrické náradie“ použitý v bezpečnostných pokynoch sa vzťahuje na elektrické náradia prevádzkované zo siete (so sieťovým vedením) a na elektrické náradia prevádzkované prostredníctvom akumulátora (bez sieťového vedenia).

1. Bezpečnosť na pracovisku

- a) **V pracovnom priestore udržiavajte poriadok a zaistite dobré osvetlenie.** Neporiadok alebo neosvetlené pracovné priestory môžu byť zdrojom úrazov.
- b) **S elektrickým náradím nepracujte vo výbušnom okolí, v ktorom sa nachádzajú zápalné kvapaliny, plyny alebo prachy.** Elektrické nástroje produkujú iskry, ktoré môžu spôsobiť vznietenie prachu alebo páru.
- c) **Počas používania elektrického nástroja sa musia deti a ostatné osoby nachádzať v dostatočnej vzdialenosti.** Pri rozptýlení môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

2. Elektrická bezpečnosť

- a) **Pripájacia zástrčka elektrického náradia musí byť vhodná pre danú zásuvku. Zástrčka sa v žiadnom prípade nesmie meniť. Spolu s elektrickým náradím s ochranným uzemnením nepoužívajte adaptérové zástrčky.** *Pri používaní nemenených zástrčiek a vhodných zásuviek sa znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- b) **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú trubice, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** *V prípade uzemnenia tela vzniká zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- c) **Elektrické náradie nevystavujte dažďu ani vlhkosti.** *Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- d) **Pripájacie vedenie nepoužívajte na iný účel – nepoužívajte ho na nosenie elektrického náradia, zavesenie alebo na vyťahovanie zástrčky zo zásuvky. Pripájacie vedenie držte mimo tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa dielov.** *Použitie predlžovacieho vedenia určeného pre vonkajšiu oblasť znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- e) **Keď s elektrickým náradím pracujete vonku, používajte len predlžovacie vedenia, ktoré sú tiež vhodné pre vonkajšiu oblasť.** *Použitie predlžovacieho vedenia určeného pre vonkajšiu oblasť znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.*
- f) **Pokiaľ nie je možné vyhnúť sa prevádzkovaniam elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač chybového prúdu.** *Použitie prúdového chrániča zabraňuje vzniku nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.*

3. Bezpečnosť osôb

- a) **Práci s elektrickým nástrojom venujte náležitú pozornosť a postupujte pri nej opatrne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď cítite únavu alebo ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** *Chvilka nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k najväznejším zraneniam.*
- b) **Noste osobné ochranné prostriedky a vždy používajte ochranné okuliare.** *Nosenie osobných ochranných prostriedkov, ako je maska proti prachu, protišmyková ochranná obuv, ochranná prilba či ochrana sluchu, používaných v závislosti od typu a použitia elektrického nástroja, znižuje riziko zranení.*
- c) **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Skôr, ako pripojíte, chytíte alebo prenesiete elektrické napájanie alebo akumulátor, sa uistite, že elektrické náradie vypnuté.** *Keď pri nosení elektrického nástroja budete mať prst na spínači alebo prístroj pripojíte do elektrického napájania zapnutý, môže dôjsť k úrazom.*
- d) **Pred zapnutím nástroja odstráňte z jeho blízkosti nastavovacie nástroje a skrutkové kľúče.** *Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v otočnej časti elektrického*

nástroja, môže viesť k zraneniam.

- e) **Pri práci zaujmite stabilný postoj. Stojte bezpečne a neustále udržiavajte rovnováhu.** *Tak môžete v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať elektrické náradie.*
- f) **Noste vhodné oblečenie. Nenoste dlhý odev ani šperky. Zaistite, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej vzdialenosti od pohyblivých častí.** *Volné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť v pohyblivých častiach.*
- g) **Ak je možné nainštalovať zariadenia na odsávanie a zber prachu, musia byť pripojené a správne používané.** *Použitie systému odsávania prachu môže znížiť ohrozenia spôsobené prachom.*
- h) **Nedovoľte falošnému pocitu istoty znížiť vašu pozornosť a nikdy neobchádzajte bezpečnostné predpisy používania elektrického náradia, aj keď už vďaka viacnásobnému použitiu dôkladne poznáte dané elektrické náradie.** *Nepozornosť pri obsluhu môže v zlomku sekundy spôsobiť vážne poranenia.*

4. Používanie a zaobchádzanie s elektrickým náradím

- a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Na prácu používajte elektrický nástroj, ktorý je na ňu určený.** *S vhodným elektrickým nástrojom pracujte v rámci stanovenej oblasti výkonov, je to vhodné a bezpečné.*
- b) **Nepoužívajte elektrický nástroj s pokazeným spínačom.** *Elektrický nástroj, ktorý nemožno zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečný a je nutné opraviť ho.*
- c) **Skôr, ako vykonáte nastavenia prístroja, vymeníte diely príslušenstva alebo odložíte elektrické náradie, vytiahnite zástrčku zo zásuvky alebo vyberte vymývateľný akumulátor.** *Toto ochranné opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.*
- d) **Nepoužívané elektrické nástroje uchovávajte mimo dosahu detí. Nedovoľte, aby nástroj obsluhovali osoby, ktoré s tým nie sú oboznámené alebo nečítali tieto pokyny.** *Elektrické nástroje obsluhované neskúsenými osobami predstavujú nebezpečenstvo.*
- e) **Elektrické náradie a použité nástroje ošetrujte opatrne. Skontrolujte, či pohyblivé časti prístroja fungujú bezchybne a či sa nezasekávajú, či nie sú diely zlomené alebo tak poškodené, že je znížená funkcia elektrického náradia. Poškodené diely pred použitím elektrického náradia dajte opraviť.** *Mnoho úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou elektrických nástrojov.*
- f) **Udržujte rezné nástroje ostré a čisté.** *Starostlivo udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú a ľahšie sa vedú.*

- g) Elektrický nástroj, príslušenstvo, vkladacie nástroje atď. používajte vsúlade s týmito pokynmi a tak, ako je predpísané pre tento špeciálny typ nástroja. Berte pritom do úvahy pracovné podmienky a vykonávanú činnosť. Použitie elektrických nástrojov na iný ako stanovený účel môže viesť k vzniku nebezpečných situácií.**
- h) Rukoväte aj úchopné plochy vždy udržiavajte suché, čisté a bez zvyškov oleja a mastnoty. Pri šmyklavých rukovätiach a úchopných plochách nie je možné bezpečne ovládať a kontrolovať elektrické náradie v neočakávaných situáciách.**

5. Používanie a zaobchádzanie s akumulátorovým náradím

- a) Akumulátory nabíjajte iba nabíjačkami odporúčanými výrobcom. Nabíjačka vhodná pre konkrétny typ akumulátora môže pri použití s inými akumulátormi spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.**
- b) V elektrických nástrojoch používajte iba akumulátory dodané na tento účel. Používanie iných akumulátorov môže mať za následok zranenia a nebezpečenstvo požiaru.**
- c) Nepoužitý akumulátor uchovávajte mimo dosahu kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klincov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli spôsobiť premostenie kontaktov. Skrat medzi kontaktmi akumulátora môže spôsobiť popálenie alebo požiar.**
- d) Pri nesprávnom použití môže z akumulátora uniknúť kvapalina. Vyhňte sa kontaktu s ňou. V prípade náhodného kontaktu opláchnite vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte ďalšiu lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie pokožky alebo popáleniny.**
- e) Nepoužívajte poškodený alebo zmenený akumulátor. Poškodené alebo zmenené akumulátory sa môžu správať nepredvídateľne a spôsobiť požiar, výbuch alebo nebezpečenstvo poranenia.**
- f) Nevystavujte akumulátor ohňu alebo vysokým teplotám. Požiare alebo teploty nad 130 °C môžu spôsobiť výbuch.**
- g) Dodržiavajte všetky pokyny na nabíjanie a nikdy nenabíjajte akumulátor alebo akumulátorové náradie mimo teplotného rozsahu uvedeného v návode na obsluhu. Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie mimo povoleného teplotného rozsahu môže zničiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.**

6. Servis

- a) Elektrické náradie nechajte opravovať len kvalifikovaným odborným personálom a len s originálnymi náhradnými dielmi. Bude tak zaistené, že bezpečnosť nástroja zostane zachovaná.**

b) Nikdy neopravujte poškodené akumulátory. Celú údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizované servisné strediská.

3. Bezpečnostné pokyny pre striekacie pištole

- **Pozor!** Noste ochranu dýchacích ciest: Farebná hmla a pary rozpúšťadla sú zdraviu škodlivé. Pracujte iba v dobre vetraných priestoroch alebo pri umelom vetraní. Odporúča sa nosenie pracovného oblečenia, ochranné okuliare, ochrany sluchu a rukavíc.



POZOR! NEBEZPEČIE PORANENIA!

Rozprašovaný lúč nemierť na ľudí alebo zvieratá.



Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho striekacieho materiálu!



Pozor! Prístroj nikdy neprevádzkujte s poškodeným alebo chýbajúcim tesnením trysky. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného tesnenia trysky môže kvapalina preniknúť do prístroja a zvýšiť tak riziko zásahu elektrickým prúdom. Pred každým použitím skontrolujte smer prúdu a pevne utiahnite prírubovú maticu.

- Striekacie pištole sa nesmú používať na rozprašovanie horľavých látok.
- Striekacie pištole sa nesmú čistiť s horľavými rozpúšťadlami.
- Dávajte pozor na nebezpečenstvá, ktoré môže spôsobiť rozprášená látka, a rovnako rešpektujte nápisy na nádobách a pokyny od výrobcu látky.
- V žiadnom prípade nerozprašujte látky, ktorých nebezpečnosť nie je známa.
- Striekacie pištole sa nesmú používať v prevádzkach, ktoré spadajú pod vyhlášku o ochrane pred výbuchmi.
- Aby sa zabránilo nebezpečenstvu vzniku explózie pri striekacích prácach, musí byť postarané o prirodzené alebo umelé vetranie.
- V okolí, kde sa vykonáva striekanie, sa nesmú nachádzať žiadne zápalné zdroje, ako napr. otvorený oheň, horiace cigarety, iskry, žeravé drôty a horúce povrchy.
- Pri prácach s nástrojom W 600 v priestoroch aj vonku dbajte, aby sa do nástroja nenasali pary z rozpúšťadla.
- Striekacia pištoľ nie je žiadna hračka. Nenechajte preto deti so striekacou pištoľou manipulovať alebo sa s ňou hrať.
- Pred akoukoľvek prácou na striekacej pištoľi vyberte akumulátor.
- **Neprikrývajte** plochy určené na striekanie. Pri práci berte do úvahy, že napríklad pôsobením vetra, sa môže farebná hmla dopraviť na väčšie vzdialenosti a tým môžu byť spôsobené škody.
- Nikdy sami neotvárajte nástroj za účelom opráv v elektrickej časti!
- Prístroj sa smie používať iba s funkčným ventilom. **Ak farba vystupuje do vzduchovej hadice (obr. 1, 16), prístroj ďalej nepoužívajte!** Demontujte vzduchovú hadicu, ventil a membránu, vyčistite a prípadne vymeňte membránu.
- **Striekaciu pištoľ neskladajte.**

Originálne príslušenstvo a náhradné diely značky WAGNER sú zárukou, že sú splnené všetky bezpečnostné predpisy.

4. Bezpečnostné pokyny pre nabíjačku a akumulátor



Prístroj používajte len s akumulátormi PBA 18 V kompatibilnými s BOSCH Power for all s minimálne 2,5 Ah a vhodnými nabíjačkami. Napätie akumulátora musí zodpovedať nabíjaciemu napätiu nabíjačky. Nenabíjajte nenabíjateľné akumulátory. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

-  Nabíjačku používajte len v uzavretých priestoroch a chráňte ju pred vlhkosťou. Vniknutie vody do nabíjačky zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Udržujte nabíjačku čistú.** V dôsledku znečistenia existuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Pred každým použitím skontrolujte nabíjačku, kábel a zástrčku.** Nabíjačku nepoužívajte v prípade, že ste zistili poškodenia. Nabíjačku neotvárajte a nechajte ho opraviť len kvalifikovaným odborným personálom a len pomocou originálnych náhradných dielov. Poškodené nabíjačky, káble a zástrčky zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte nabíjačku na horľavom povrchu (napr. papier, textil atď.) alebo v horľavom prostredí.** V dôsledku zahrievania nabíjačky počas nabíjania existuje nebezpečenstvo požiaru.
- **Akumulátor sa dodáva čiastočne nabitý.** Ak chcete zabezpečiť plné nabitie akumulátora, pred prvým použitím ho úplne nabite v nabíjačke.
- **Akumulátor používajte len v produktoch výrobcu.** To je jediný spôsob, ako chrániť akumulátor pred nebezpečným preťažením.
- **Akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí.**
- **Akumulátor neotvárajte. Existuje riziko skratu.**
- **Ak je akumulátor poškodený a nesprávne používaný, môžu tiež unikáť výpary.** V prípade ťažkostí zabezpečte prívod čerstvého vzduchu a vyhľadajte lekára. Výpary môžu dráždiť dýchacie cesty.
- **Ak je akumulátor chybný, kvapalina môže vytekať a zmáčat susedné predmety. Skontrolujte zasiahnuté diely.** V prípade potreby ich vyčistite alebo vymeňte.
- **Akumulátor môžu poškodiť ostré predmety, ako sú klince alebo skrutkovače, alebo pôsobenie sily zvonku.** Môže dôjsť k vnútornému skratu a akumulátor môže horieť, dymiť, explodovať alebo sa prehriať.
- **Nikdy neopravujte poškodené akumulátory.** Celú údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo autorizované servisné strediská.
- **Chráňte akumulátor pred teplom, napr. pred nepretržitým slnečným žiarením, ohňom, nečistotami, vodou a vlhkosťou.** Hrozí nebezpečenstvo výbuchu a skratu.
- **Akumulátor používajte a skladujte len pri teplote okolia medzi -20 °C a +50 °C.** Nenechávajte akumulátor v aute napríklad v lete. Pri teplotách < 0 °C môže dôjsť k obmedzeniu výkonu špecifické pre prístroj.

- **Akumulátor nabíjajte len pri teplote okolia v rozsahu 0 °C až +35 °C.** Nabíjanie mimo teplotného rozsahu môže poškodiť akumulátor alebo zvýšiť riziko požiaru.
- **Lítiovo-iónové akumulátory podliehajú nariadeniam o nebezpečných nákladoch.** Tieto akumulátory smie používateľ nariadenia prepravovať po cestách bez ďalších opatrení. Pri zasielaní tretími osobami (napr.: leteckou dopravou alebo prostredníctvom špedície) treba rešpektovať osobitné požiadavky na obaly a označenie. V takomto prípade treba pri príprave zásielky bezpodmienečne konzultovať s odborníkom na prepravu nebezpečného tovaru. Akumulátory zasielajte iba vtedy, ak nemajú poškodený obal. Otvorené kontakty prelepte a akumulátor zabaľte tak, aby sa v obale nemohol posúvať. Rešpektujte aj prípadné doplňujúce národné predpisy.

5. Opis / Rozsah dodávky

Opis / Rozsah dodávky (obr. 1)	
1) Tryska	2) Vzduchový uzáver (na nastavenie pracovného smeru)
3) Uzavretá matica	4) Nastavenie šírky striekacieho prúdu
5) Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray	6) Regulátor množstva materiálu
7) Regulácia množstva vzduchu	8) Indikátor batérie
9) Kryt vzduchového filtra	10) Spínač ZAP/VYP(nachádza sa na oboch stranách)
11) Kohútik	12) Akumulátor*
13) Zámok akumulátora*	14) Zásobník
15) Ventil	16) Vzduchová hadica
17) Miešacia tyčinka	18) Náhradný vzduchový filter (2 ks)
19) Cvičný vankúšik	20) Rozprašovací nástavec Standard
21) Náhradné tesnenie dýzy (Rozprašovací nástavec Standard)**	22) Mazací tuk**

* Nie je v obsahu dodávky.


** Nachádza sa v nádobke, pred uvedením do prevádzky ho vyberte!

Indikátor batérie

Zelená = Dostatočné nabitie akumulátora

Oranžová = Sú možné len menšie práce

Oranžová = Akumulátor sa musí nabiť
blikajúca

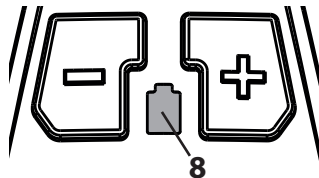

6. Oblasť použitia

Pomocou W 600 sa dá spracovať množstvo náterových látok.

V závislosti od náterového materiálu sa musí použiť iný násadec na rozprašovanie a výkonový stupeň:

Povrchové látky, ktoré možno použiť	Rozprašovací nástavec	Stupeň
<p>Riedke náterové látky: Lakové farby s obsahom rozpúšťadla riediteľné vodou, lazúry, základné nátery, dvojkomponentové laky, priesvitné smalty, krycie laky na vozidlá, moridlá a ochranné prostriedky na drevo. Všetky náterové látky s červeným logom PerfectSpray</p>	<p>Standard</p> 	 <p>do</p>
<p>Farba na vnútorné steny (disperzie a latexová farba) Všetky náterové látky so zeleným logom PerfectSpray</p>	<p>Wall Extra I-Spray</p> 	 <p>do</p>

Veľkosť projektu (nanesenie jednej vrstvy farby)*

Veľkosť akumulátora	Plot (lazúry, stupeň 1)	Dverí (laky, stupeň 3)	Stena (disperzie, stupeň 4)
2,5Ah	30 m	9	26 m ²
4Ah (odporúčané)	48 m	14	41 m ²
5Ah	60 m	18	52 m ²
6Ah	72 m	21	62 m ²

* Skutočný výsledok závisí od použitého materiálu, individuálnej pracovnej rýchlosti a zvoleného stupňa.

Povrchové látky, ktoré nemožno použiť

Materiály, ktoré obsahujú silne brúsiace častice, omietky, fasádové farby, lúhy a náterové materiály s obsahom kyselín. Horľavé nanášané ochranné látky.

7. Príprava pracoviska (v prípade vnútornej farby na steny)



Zásuvky a spínače bezpodmienečne zalepte páskou.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom v dôsledku vnikajúceho striekacieho materiálu!



Zakryte všetky plochy a objekty, ktoré sa nebudú striekať, príp. ich odstráňte z pracovnej oblasti.

Za škody spôsobené farebnou hmlou (prestrek) nepreberáme záruku.

Pri silikátových farbách dochádza pri styku so sklenenými a keramickými plochami k ich rozleptaniu! Všetky príslušné povrchy sa preto bezpodmienečne musia úplne zakryť.



Dbajte na kvalitu používanej zakrývacej lepiacej pásky.

Na tapety a natierané podklady nepoužívajte príliš príľnavú lepiacu pásku, aby sa zabránilo poškodeniu pri jej odstraňovaní. Lepiace pásky odstraňujte pomaly a rovnomerne; v žiadnom prípade prudko. Plochy nechávajte zakryté lepiacou páskou len tak dlho, ako je to nevyhnutné, aby sa minimalizovali možné zvyšky pri odstraňovaní.

Riadte sa aj pokynmi výrobcu lepiacej pásky.

8. Nabíjanie



Prístroj používajte len s akumulátormi PBA 18 V kompatibilnými s BOSCH Power for all s minimálne 2,5 Ah a vhodnými nabíjačkami. Napätie akumulátora musí zodpovedať nabíjacíemu napätiu nabíjačky. Akumulátor nabíjajte podľa pokynov v návode na obsluhu nabíjačky.

9. Príprava povrchovej látky

- Materiál v originálnej nádobe dôkladne zamiešajte. V prípade farby na vnútorné steny sa odporúča použitie miešadla.



W 600 bol vyvinutý na spracovanie všetkých bežných farieb bez riedenia. V prípade hladkých podkladov a mimoriadne hustých, gélových farieb by sa 10 % malo zriediť. Zriedenie môže byť potrebné aj pri príliš hrubom rozprašovaní alebo nedostatočnom dodávanom množstve napriek maximálnemu nastaveniu.


Podrobné informácie o jednotlivých materiáloch a o maximálnom povolenom zriedení nájdete na technickom dátovom liste výrobcu materiálu (k dispozícii napr. na internete).



Striekací materiál, ktorý má minimálne izbovú teplotu, vedie k lepšiemu výsledku pri striekaní.

10. Uvedenie do prevádzky

- Zo striekacej pištole odskrutkujte zásobník.
- Vyrovnajte stúpaciu trubicu (obr. 2).
Pri správnej polohe stúpacej trubice sa môže obsah nádoby vystriekať takmer bezo zvyšku.
Pri práci na ležiacich objektoch: Stúpaciu trubicu otočte dopredu. (Obr. 2 A)
Striekacie práce pri objektoch nachádzajúcich sa nad hlavou: Stúpaciu trubicu otočte dozadu. (Obr. 2 B)
- Nádobu položte na papierový podklad a pripravený nanášaň materiál nalejte pomocou plniaceho lievika, ktorý je súčasťou obsahu zásielky (obr. 1, 17). Nádobu pevne naskrutkujte na striekaciu pištoľ.
- Spojte prednú a zadnú časť pištole (obr. 3).
- Vložte akumulátor.

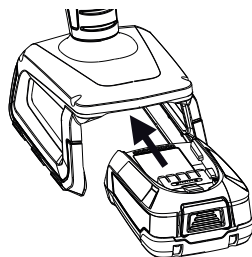

Skontrolujte, či je akumulátor bezpečne a pevne vložený. Odpojenie akumulátora počas prevádzky môže viesť k vecným alebo osobným škodám.

- Prístroj zapnete (pol. I) pomocou spínača Zap./Vyp. (obr. 4, 1).
- Na striekacej pištoľi nastavte striekaný obraz.



Priložený cvičný vankúšik je ideálny na oboznámenie sa s obsluhou striekacej pištole. Po týchto prvých pokusoch so striekaním je vhodné vykonať skúšku striekania na kartóne alebo na podobnom podklade, aby sa stanovilo množstvo materiálu a vzduchu pre dosiahnutie optimálneho obrazu striekania.

Podrobné informácie o týchto nastaveniach nájdete v nasledujúcich kapitolách 11-15.

11. Nastavenie požadovaného nástreku (Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray)



VÝSTRAHA! Nebezpečie poranenia! Nikdy nestláčajte kohútik počas nastavovania vzduchového uzáveru.


Otáčaním vzduchový uzáver (obr. 5, 1) môžete nastaviť 2 rozličné formy rozprašovania.




Prírubovú maticu (obr. 5, 2) utiahnite na doraz, aby do zariadenia neprenikla žiadna farba. Pravidelne kontrolujte, či sa prírubová matica v priebehu prevádzky neuvoľnila.

- Obr. 6 A** = zvislý plochý nástrek → na vodorovné plochy
Obr. 6 B = vodorovný nástrek → na zvislé plochy

S červenou nastavovacou pákou sa dodatočne môže prepínať medzi širokým (▷) a úzkym (▷) striekacím prúdom.

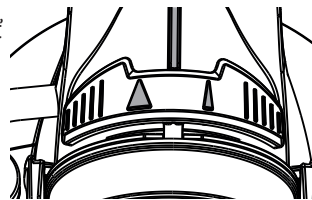

12. Nastavenie požadovaného nástreku (Rozprašovací nástavec Standard)

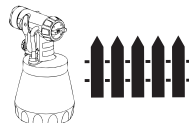

VÝSTRAHA!

Nebezpečie poranenia! Nikdy počas nastavovania vzduchového uzáveru neťahajte kohútik.

Pri ľahko uvoľnenej matici (obr. 7, 1) otočte vzduchový uzáver (2) do požadovanej polohy nástreku (šípka). Potom uzavretú maticu znovu pevne utiahnite.

Obr. 8 A = zvislý plochý nástrek → na vodorovné plochy

Obr. 8 B = vodorovný nástrek → na zvislé plochy


Obr. 8 C = kruhový nástrek → na rohy, hrany a ťažko prístupné plochy

13. Nastavenie množstva materiálu (Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray)



Množstvo materiálu je možné postupne nastaviť otáčaním regulátora množstva materiálu (obr. 9, 1) od stupňa 1 (minimálny) až po stupeň 12 (maximálny).

14. Nastavenie množstva materiálu (Rozprašovací nástavec Standard)

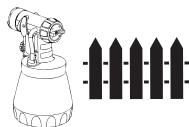

Stanovte množstvo materiálu otáčaním regulátora na kohútiku pištole. (Obr. 10)

menej materiálu → otáčajte proti smeru hodinových ručičiek (-)

viac materiálu → otáčajte v smere hodinových ručičiek (+)

15. Nastavenie množstva vzduchu (obr. 11)



V závislosti od viskozity (tekutosti) rozprašovaného materiálu a vlastností natieraného objektu môže byť výhodné obmieňanie množstva vzduchu. Veľmi riedke materiály, ako sú napr. vodnaté lazúry, sa nemusia rozprašovať pri maximálnom množstve vzduchu. V tomto prípade je vhodné znížiť množstvo vzduchu, a tým minimalizovať rozprašovanú hmlu. Týka sa to aj použitia nastavca Detail a Corner&Reach (príslušenstvo).

Zvýšte objem vzduchu stlačením tlačidla + (obr. 11, 1) a znížte ho stlačením tlačidla - (obr. 11, 2).

riedke materiály → Stupeň 1 až stupeň 3
 husté materiály (napr. farba na vnútorné steny) → Stupeň 3 až stupeň 5



Posledná nastavená hodnota zostáva uložená aj po vypnutí alebo výmene akumulátora.

16. Technika nástreku



Výsledok striekania závisí od toho, do akej miery je hladký a čistý striekajúci povrch. Preto povrch vopred dôkladne pripravte a uchovajte ho bez prachu.

- Plochy, ktoré chcete nastriekať, nezakrývajte.
- Závit alebo podobný objekt, ktorý chcete nastriekať, zakryte.



Dôležité: Začnite na kraji striekanej plochy. Najskôr začnite striekacím pohybom a následne stlačte spúšťačiu rukoväť. Vyhybajte sa prerušeniam na striekanej ploche.

- Pohyb pri striekaní by nemal vychádzať zo zápästia, ale z celého ramena. Tým počas striekania zostane zaručená vždy rovnaká vzdialenosť medzi striekacou pištoľou a plochou. Zvoľte vzdialenosť od 5 - 15 cm podľa požadovanej šírky striekacieho prúdu. Pri spracovaní farby na vnútorné steny by mala vzdialenosť dosahovať cca 20 - 30 cm (cca jedna dĺžka miešacej tyčinky).


Obr. 12 A/ 12 B: SPRÁVNE rovnomerná vzdialenosť k objektu

Obr. 12 C: NESPRÁVNE nerovnomerná vzdialenosť vytvára nerovnomerné lakovanie

- Pohybujte striekacou pištoľou rovnomerne šikmo alebo hore-dole, podľa nastavenia nástreku.
- Rovnomerným vedením striekacej pištole docielite jednotnú kvalitu povrchu.



Dôležité upozornenia: Dýzu a vzduchový uzáver počas použitia pravidelne utrite, aby sa zabránilo upchaniu dýzy.

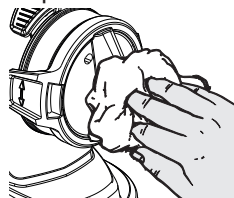

Ak farba zle kryje, alebo ak je podklad veľmi pijavý, striekajte „do kríža“ (obr. 13).

- Farbu na vnútorné steny s výraznými farebnými odtieňmi nanášajte minimálne dvakrát (najskôr počkajte, kým prvá vrstva farby vyschne). Tým sa dosiahne krycí nános.



Pri väčších projektoch je účelné mať pripravený nabitý náhradný akumulátor, aby bolo možné pokračovanie v práci bez prerušenia.

17. Prerušenie práce

- Nástroj vypnite.
- Nástroj odkladajte len na rovne a čisté plochy. Inak sa môže prevrhnúť!
- V prípade dlhších prestávok nádobu odvzdušnite krátkym otvorením a následným zatvorením.
- Po prerušení prác vyčistite otvory trysky.
- Pri spracúvaní dvojkomponentových lakov je nutné nástroj okamžite vyčistiť.


18. Odstavenie z prevádzky a čistenie

Odborné čistenie je predpokladom riadnej prevádzky prístroja pre nanášanie farby alebo náteru. Pri nesprávnom alebo neodbornom čistení nepreberáme nároky na plnenie zo záruky.



VÝSTRAHA! Zadnú časť pištole nikdy nekladajte pod prúd vody ani neponárajte do tekutiny. Plášť očistite len namočenou handrou.

- 1) Nástroj vypnite. Pri dlhších prestávkach a po ukončení práce odvzdušnite nádobu. To je možné uskutočniť krátkym odskrutkovaním a následným uzavretím nádoby alebo stlačením kohútika a vypustením farby do originálnej nádoby.
- 2) Stlačte zámok akumulátora (13) a po skončení práce vyberte akumulátor.
- 3) Rozdeľte pištoľ. Háky (obr. 3 B "click") zľahka potlačte dole. Prednú a zadnú časť pištole otočte oproti sebe a odmontujte ich.
- 4) Odskrutkujte zásobník. Zvyšky povrchovej látky vylejte do nádoby s materiálom.
- 5) Vyťahnite stúpaciu trubicu s tesnením nádoby.
- 6) Zásobník a stúpaciu trubicu vopred predčistite štetcom. Vyčistite odvzdušňovací otvor (obr. 14, 1).

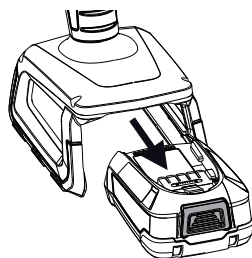

19. Čistenie rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray



POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory striekacej pištole nikdy nečistite ostrými kovovými predmetmi. Ventiláčna hadica a membrána sú len podmienene odolné proti rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

- 1) **Prístroj sa smie používať iba s neporušenou membránou (obr. 15, 3).** Ak do vzduchovej hadice prenikne farba, skontrolujte a vyčistite membránu (pozri kapitolu Údržba).
- 2) Na uľahčenie demontáže dajte vzduchové viečko (obr. 16, 1) do zvislej polohy a odstráňte ho.
- 3) Povoľte prevlečnú maticu (obr. 16, 2). Vzduchový uzáver (1) a dýzu (3) očistite štetcom

a rozpúšťadlom, resp. vodou.



Pozor! Z trysky zásadne neodstraňujte červené tesnenie. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného tesnenia trysky môže kvapalina preniknúť do prístroja a zvýšiť tak riziko zásahu elektrickým prúdom.

- 4) Striekaciu pištoľ a nádobu zvonku očistite handrou namočenou v rozpúšťadle, resp. vo vode.
- 5) Diely znova zmontujte (pozri zloženie).

Zloženie



Pozor! Prístroj nikdy neprevádzkujte s poškodeným alebo chýbajúcim tesnením trysky. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného tesnenia trysky môže kvapalina preniknúť do prístroja a zvýšiť tak riziko zásahu elektrickým prúdom.

- 1) Skontrolujte tesnenie trysky (obr. 17, 4) na tryske.
- 2) Prevlečnú maticu (obr. 18, 2) nasrutkujte na telo pištole a pevne dotiahnite.




Prírubovú maticu (obr. 18, 2) utiahnite na doraz, aby do zariadenia neprenikla žiadna farba.

- 3) Vzduchové viečko (obr. 19, 1) nasadte a zaistite na prevlečnú maticu. **Skontrolujte, či vzduchové viečko na oboch stranách správne zapadlo. (obr. 19. 2)**
- 4) Tesnenie nádoby nasadte zospodu na stúpaciu trubicu a posuňte až k osadeniu. Pritom zľahka otáčajte tesnením nádoby.
- 5) Stúpaciu trubicu s tesnením nádoby zasuňte do telesa pištole.

Aby bola montáž pištole jednoduchšia, po čistení naneste na O-krúžok na prednej časti pištole (obr. 23, 3) hrubú vrstvu mazacieho tuku (je priložený).

20. Čistenie rozprašovací nástavec Standard

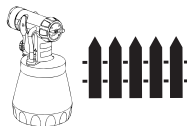

POZOR! Tesnenia, membrány a otvory dýzy alebo vzduchové otvory striekacej pištole nikdy nečistite ostrými kovovými predmetmi. Ventiláčna hadica a membrána sú len podmiennečne odolné proti rozpúšťadlám. Nevkladajte ich do rozpúšťadiel, iba ich utrite.

- 1) **Prístroj sa smie používať iba s neporušenou membránou (obr. 15, 3).** Ak do vzduchovej hadice prenikne farba, skontrolujte a vyčistite membránu (pozri kapitolu Údržba).
- 2) Odsrutkujte uzavretú maticu, snímte vzduchový uzáver a dýzu. Vzduchový uzáver, tesnenie dýzy a dýzu očistite štetcom a rozpúšťadlom, resp. vodou (obr. 20)
- 3) Striekaciu pištoľ a nádobu zvonku očistite handrou namočenou v rozpúšťadle, resp. vo vode.
- 4) Diely znova zmontujte (pozri zloženie).

Zloženie



Pozor! Prístroj nikdy neprevádzkujte s poškodeným alebo chýbajúcim tesnením trysky. V prípade chýbajúceho alebo poškodeného tesnenia trysky môže kvapalina preniknúť do prístroja a zvýšiť tak riziko zásahu elektrickým prúdom.

- 1) Tesnenie trysky (obr. 21, 1) posunúť cez ihlu (3), drážka (štrbina) pritom musí ukazovať smerom k Vám.
- 2) Dýzu (obr. 21, 2) nasadíte na teleso pištole a otáčaním vyhľadajte správnu polohu.
- 3) Nasadíte vzduchový uzáver a dýzu a utiahnite uzavretú maticu.
- 4) Tesnenie nádoby nasadíte zospodu na stúpaciu trubicu a posuďte až k osadeniu. Pritom zľahka otáčajte tesnením nádoby.
- 5) Stúpaciu trubicu s tesnením nádoby zasuďte do telesa pištole.

Aby bola montáž pištole jednoduchšia, po čistení naneste na O-krúžok na prednej časti pištole (obr. 24, 5) hrubú vrstvu mazacieho tuku (je priložený).

21. Údržba

Vzduchový filter



VÝSTRAHA! Nástroj nikdy neprevádzkujte bez vzduchového filtra, inak by mohlo dôjsť k nasatiu nečistôt, čo by malo vplyv na prevádzku nástroja. Po každom použití skontrolujte znečistenie vzduchového filtra. Odstráňte akumulátor.

- 1) Stlačte obe blokovania (obr. 22, 1) a odstráňte kryt filtra.
- 2) Vyberte vzduchový filter (2) a ak je silne znečistený, vymeňte ho.
- 3) Vložte nový vzduchový filter do uchytení (3).
- 4) Kryt filtra zasuňte späť.

Vzduchová hadica/Ventil

- Vzduchovú hadicu (obr. 15, 1) vytiahnite nahor z telesa pištole. Naskrutkujte veko ventilu (2). Vyberte membránu (3). Všetky diely dôkladne vyčistite a v prípade poškodenia vymeňte.
- Membránu (obr. 15, 3) nasadíte kolíkom nahor na spodný diel ventilu. Pozri označenie na telese pištole.
- Veko ventilu (obr. 15, 2) opatrne nasadíte a priskrutkujete.
- Vzduchovú hadicu (obr. 15, 1) nasadíte na veko ventilu a na vsuvku na telese pištole.

22. Zoznam náhradných dielov


Zoznam náhradných dielov: Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray (obr. 23)

Pol.	Názov	Obj. č.
	Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray vrátane nádoby 1300ml	2361 746
1	Vzduchový uzáver	2382 753
2	Uzavretá matica s dýza	2382 751
3	Tesniaci krúžok striekacieho nadstavca	2362 875
4	Vzduchová hadica, veko ventilu, membrána	2382 754
5	Stúpacia trubica	2389 021
6	Tesnenie nádoby	2389 023
7	Nádoba (1300 ml) s vekom	2305 155

Zoznam náhradných dielov: Rozprašovací nástavec Standard (obr. 24)

Pol.	Názov	Obj. č.
	Rozprašovací nástavec Standard vrátane nádoby 800ml	2361 730
1	Uzavretá matica	2362 873
2	Vzduchový uzáver	2362 877
3	Dýza	2362 878
4	Tesnenie dýzy	0417 706
5	Tesniaci krúžok striekacieho nadstavca	2362 875
6	Vzduchová hadica, veko ventilu, membrána	2304 027
7	Stúpacia trubica (Žiadne označenie alebo R)*	2362 876
	Stúpacia trubica (Označenie AR alebo AU)*	2367 410
8	Tesnenie nádoby (Žiadne označenie alebo R)*	2323 039
	Tesnenie nádoby (Označenie AR alebo AU)*	2370 527
9	Nádoba (800 ml) s vekom	0413 909

* Skontrolujte prosím pred objednávkou, či sa dole na vnútornej strane Vášho striekacieho adaptéra nachádza značka. Na to odskrutkujte nádobku a odstráňte tesnenie nádoby.

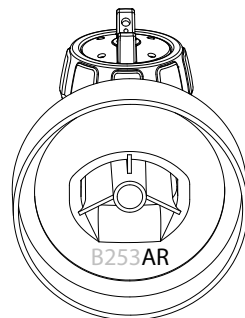

Zoznam náhradných dielov: W 600 (obr. 25)

Pol.	Názov	Obj. č.
1	Kryt vzduchového filtra	2430341
2	Sada vzduchových filtrov	2430342
3	Miešacia tyčinka	2304 419
	Mazací tuk (bez vyobrazenia)	2315 539

23. Príslušenstvo


CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje vďaka ďalším rozprašovacím nástavcom a príslušenstvu správny nástroj pre každú prácu. Ďalšie informácie k produktovej palete firmy WAGNER okolo renovácie nájdete na www.wagner-group.com

24. Odstraňovanie porúch

Porucha	Príčina	Pomoc
Z trysky nevychádza povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Prístroj je zapnutý (Spúšť sa nedá potiahnuť) • Akumulátor vybitý, chybný alebo nekompatibilný • Zapchatá tryska • Zapchatá stúpacia trubica • Príliš malé množstvo materiálu • Uvoľnená stúpacia trubica • V zásobníku sa nezvyšuje tlak • Odvzdušňovací otvor (obr. 14, 1) upchaný 	<ul style="list-style-type: none"> • Stlačte spínač ZAP/VYP na strane prístroja • Nabite alebo vymeňte • Vyčistite • Vyčistite • Zvýšiť množstvo materiálu • Upevnite • Utiahnite zásobník • Vyčistite
Z trysky kvapká povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Uvoľnená tryska • Opotrebovaná tryska • Tesnenie trysky chýba alebo je opotrebované • Znečistenie vzduchového uzáveru, dýzy alebo ihly 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiahnite • Vymeňte • Vymeňte • Vyčistite
Priveľmi nepresné rozprašovanie	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš hustá náterová hmota • Množstvo materiálu je priveľké • Znečistená tryska • Vzduchové viečko nie je správne namontované • Silne znečistený vzduchový filter • Prinízke zvyšovanie tlaku v zásobníku • Nedostatočné množstvo vzduchu 	<ul style="list-style-type: none"> • Zriedzte • Redukovanie množstva materiálu • Vyčistite • Zasuňte vzduchové viečko správne (obr. 19, 2) • Vymeňte • Utiahnite zásobník • Zvýšenie množstva vzduchu

Porucha	Príčina	Pomoc
Nástrek pulzuje	<ul style="list-style-type: none"> • Blíži sa vyčerpanie povrchovej látky v zásobníku • Silne znečistený vzduchový filter • Tesnenie trysky chýba alebo je opotrebované 	<ul style="list-style-type: none"> • Doplňte • Vymeňte • Vymeňte
Zatečená povrchová látka	<ul style="list-style-type: none"> • Nanesenej priveľa povrchovej látky 	<ul style="list-style-type: none"> • Redukovanie množstva materiálu
Prisilné zahmlenie povrchovej látky (overspray)	<ul style="list-style-type: none"> • Priveľká vzdialenosť od striekaného objektu • Prisilný náter povrchovej látky • Nadmerné množstvo vzduchu 	<ul style="list-style-type: none"> • Zmenšíte vzdialenosť striekania • Redukovanie množstva materiálu • Zníženie množstva vzduchu
Farba vo vzduchovej hadici	<ul style="list-style-type: none"> • Membrána je znečistená • Membrána je chybná 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistíte membránu • Vymeňte membránu
Zlá krycia schopnosť na stene	<ul style="list-style-type: none"> • Príliš studený striekaný materiál • Veľmi pijavý podklad alebo farba so zlou krycou schopnosťou • Príliš veľká vzdialenosť 	<ul style="list-style-type: none"> • Striekaný materiál by mal mať spočiatku izbovú teplotu • Striekajte do kríža (obr. 13) • Bližšie k objektu

25. Technické údaje

Technické údaje	
Max. viskozita (Farba na vnútorné steny/ Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray):	4000 mPas
Akumulátor:	BOSCH POWER FOR ALL PBA Li-Ion, 18V  , (minimálne 2,5 Ah)
Rozprašovací výkon:	200 W (max)
Max. prietok (Farba na vnútorné steny/ Rozprašovací nástavec Wall Extra I-Spray):	500 ml/min
Nabíjačka:	kompatibilný s akumulátormi BOSCH POWER FOR ALL PBA 18V
Akustická hladina:*	79 dB (A); Kolísavosť K = 3 dB (A)
Výkon akustického tlaku:*	90 dB (A); Kolísavosť K = 3 dB (A)
Intenzita kmitania:*	< 2,5 m/s ² ; Kolísavosť K = 1,5 m/s ²
Hmotnosť (bez akumulátora)	1,3 kg
Akumulátor (2,5 Ah)	0,37 kg
Spolu	cca 1,7 kg

* Merané podľa EN 50580

Informácia o hladine vibrácií

Uvedená hladina vibrácií bola nameraná podľa normovanej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie rôzneho elektrického náradia.

Hladina vibrácií slúži aj na úvodný odhad zaťaženia vibráciami.

Pozor! Emisná hodnota vibrácií sa počas skutočného používania elektrického náradia môže líšiť od uvedenej hodnoty v závislosti od druhu a spôsobu, akým sa elektrické náradie používa. Je potrebné stanoviť bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhujúcej osoby, ktoré sú založené na odhade prerušenia počas skutočných podmienok pri používaní (pritom sa musia zohľadniť všetky podiely prevádzkového cyklu, napríklad doby, počas ktorých je elektrické náradie vypnuté, a také doby, počas ktorých je síce zapnuté, no beží bez záťaže).

26. Upozornenie k likvidácii



Náradie vrátane príslušenstva a obalu by sa malo odovzdať na ekologickú recykláciu. Vytriedte obalové materiály podľa typu a dajte ich do zberu recyklovateľných materiálov. Staré zariadenia a akumulátory sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Podporte ochranu životného prostredia, a preto prístroj a akumulátor odovzdajte do miestnej zberne na likvidáciu odpadu, obráťte sa na náš zákaznícky servis alebo sa obráťte na špecializovaného predajcu.

27. Dôležitý pokyn týkajúci sa ručenia za výrobok!

Podľa nariadenia EÚ zodpovedá výrobca za chyby svojho výrobku neobmedzene iba v prípade, že všetky diely pochádzajú od tohto výrobcu alebo boli týmto schválené, zariadenia boli správne a odborne namontované a sú správnym spôsobom prevádzkované. V prípade použitia cudzieho príslušenstva a náhradných dielov môže dôjsť k úplnému alebo čiastočnému zániku zodpovednosti, ak vedie použitie cudzieho príslušenstva alebo náhradných dielov k vadám výrobku.

Záruka 3 + 1 rokov

Spoločnosť J. Wagner GmbH so sídlom D-88677 Markdorf vám okrem zákonnej záruky na tento výrobok poskytuje navyše záruku na obdobie 36 mesiacov (záruka na prístroj). Záručná doba sa predlžuje o ďalších 12 mesiacov, keď sa výrobok zaregistruje do 28 dní od zakúpenia na internete na <https://go.wagner-group.com/3plus1>.

Záruka zahŕňa bezplatné odstránenie nedostatkov, ktoré preukázateľne súvisia s použitím chybného materiálu pri výrobe výrobku alebo montážnou chybou výrobku, ako aj bezplatnú výmenu chybných dielov, pokiaľ nie sú vylúčené zo záruky.

Touto zárukou nie je obmedzené ručenie za vecné chyby, ktoré vám ako kupujúcemu na určený účel prislúcha od odovzdania predmetu kúpy. Záruka, ako aj vaše záručné právo na poskytnutie záruky zaniká, ak prístroj otvoria iné osoby, ako servisný personál WAGNER.

Podrobné záručné ustanovenia získate na požiadanie u našich autorizovaných partnerov WAGNER (pozri webovú stránku alebo návod na obsluhu) alebo textovej forme na našej webovej stránke:

<https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions>



- Zmeny vyhradené -

Vyhlasenie o zhode EÚ

Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou, že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

2006/42/ES, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ, 2011/65/EÚ, 2012/19/EÚ

Použité harmonizované normy:

EN 62841-1, EN 50580, EN 62133-2, EN 60335-1, EN 60335-2,

EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Vyhlasenie o zhode EÚ je priložené k výrobku. V prípade potreby o neho môžete dodatočne požiadať s uvedením čísla objednávky **2424598**.

INŠPIRÁCIA ŠPECIÁLNEHO DRUHU

Hľadáte ďalší projekt? Potom sa pozrite na náš vyhľadávač projektov.

Tu nájdete praktické pokyny týkajúce sa všetkého okolo tém renovácia, skráslenie a urob si sám.

Váš domov bude jedinečný. Urobte sa krásnymi!



Nalakujte si vašu terasu nanovo!

Čas na výmenu tapet!



Navrhujte vnútorné a vonkajšie priestory v skvelých farbách!





Viac inšpirácie?
wagner-group.com/projects



PRÍSLUŠENSTVO K VÝROBKOM WAGNER

Vhodné príslušenstvo pre početné projekty! Rozmanito a jednoducho zmeniť. Aby sa vaša práca stala ešte príjemnejšou a efektívnejšou – a užijete si ju ešte viac! Viac informácií nájdete na adrese go.wagner-group.com/diy-accessories

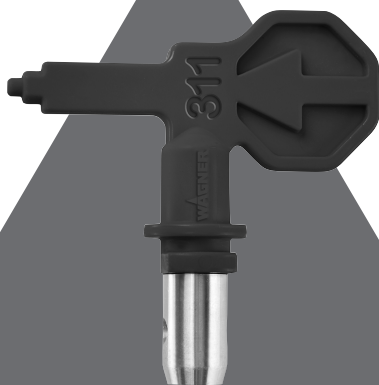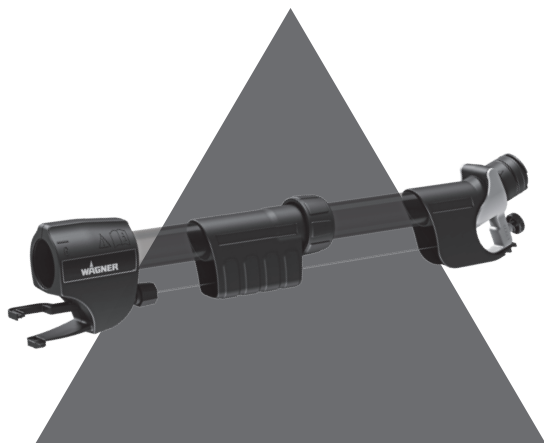

Ďalšie príslušenstvo a viac informácií nájdete na: go.wagner-group.com/diy-faq

- D** **J. WAGNER GMBH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
hotline@wagner-group.com
- BE** **WSB FINISHING EQUIPMENT**
Veilinglaan 56-58
1861 Wolvertem
T +32 2 269 46 75
verkoop@wsb-benelux.be
- CZ** **E-CORECO S.R.O.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364
- F** **J. WAGNER FRANCE SARL**
Parc Work Center
8 Route des Bois, Bâtiment C
F-38500 Voiron - France
T +33 (0)4 58 09 04 12
- GB** **UK IMPORTER
WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**
Innovation Centre
Silverstone Park, Silverstone
Northants NN12 8GX
T + 44 (0) 1327 368410
- DK** **DVA A/S**
Marielundvej 48 C
2730 Herlev
T +45 70 234 239
- DK** **ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S** **NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01
- NOR** **ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19
kundertservice.ohc@orkla.no
- PL** **WAGNER-SERVICE SP. Z O.O.**
ul. E. Imieli 30
41-605 Świątchłowice
T +48 32 346 37 00
wsparcie@wagner-polska.com.pl
- S** **ORKLA HOUSE CARE AB** **NL** **WSB FINISHING EQUIPMENT B.V.** **CH** **J. WAGNER AG**
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00
info@anza.se
- NL** **WSB FINISHING EQUIPMENT B.V.**
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
T +31 30 241 41 55
verkoop@wsb-benelux.nl
- CH** **J. WAGNER AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23
- E** **MAKIMPORT** **AUS** **WAGNER SPRAYTECH** **SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T +34 902 199 021 /
+34 91 879 72 00
F +34 91 883 19 59
- AUS** **WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**
8 – 10 Dansu Court
Hallam, Victoria, 3803
T +61 3 9587 2000
F +61 3 9580 9120
- SK** **E-CORECO SK S.R.O.**
Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šala
T +42 1948882850
F +42 1313700077