



1 VYHLÁSENIE O ZHODE

Vyhlasujeme s výhradnou zodpovednosťou: Toto akumulátorové náradie, identifikované typom a sériovým číslom *1), zodpovedajú všetkým príslušným ustanoveniam smerníc *2) a normám *3). Technické podklady pri *4)



*2) 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU

*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-11:2010, EN 50581:2012

01.10.2016 Bernd Fleischmann

Riaditeľ inovácie, výskumu a vývoja, osoba zodpovedná za dokumentáciu

*4) Metabowerke GmbH – Metabo-Allee 1, 72622 Nuertingen, Nemecko

i.v.B.F.

2 POUŽITIE V SÚLADE S URČENÍM

Stroj je vhodný na rezanie dreva, kovov, umelých hmôt alebo podobných materiálov ako je tvrdá guma, sklolaminát, atď.

Za škody vzniknuté použitím, ktoré je v rozpore s určením, zodpovedá užívateľ sám.

Všeobecne uznávané predpisy o zabráňovaní úrazom a priložené bezpečnostné pokyny, sa musia dodržiavať.

3 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



V záujme Vašej vlastnej ochrany a ochrany Vášho elektrického nástroja dbajte na týmto symbolom označené miesta v texte.



Varovanie

Ku zníženiu rizika poranenia si prečítajte návod na prevádzku.



Varovanie

Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. Zanedbania pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a / alebo ťažké poranenia.

Všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia si odložte pre budúcnosť.

Pred použitím elektrického prístroja si pozorne a v celom rozsahu prečítajte priložené bezpečnostné pokyny a návod na použitie. Všetky priložené dokumenty si odložte a Váš elektrický prístroj odovzdajte ďalej len s touto dokumentáciou.

4 ŠPECIÁLNE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prístroj držte za izolované plochy ak vykonávate práce, pri ktorých môže nasadený nástroj naraziť na skryté elektrické vedenie. Kontakt s vedením vedúcim napätie môže dostať pod napätie aj kovové časti prístroja a viesť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak stroj nepoužívate, zablokujte ho blokováním zapnutia (4), aby sa vylúčilo neúmyselné zapnutie.

Pred každým nastavovaním, prestavovaním, údržbou alebo čistením, akumulátor vyberte zo stroja.

Presvedčte sa, či je stroj pri zasunutí akumulátora vypnutý.

Pri práci so strojom stále noste ochranné okuliare a pevnú pracovnú obuv.

Presvedčte sa, či sa na mieste, kde máte pracovať, nenachádzajú **žiadne elektrické, vodovodné alebo plynové vedenia** (napr. pomocou prístroja na vyhľadávanie kovov).

Pri rezaní vodovodných trubiek si zistite, či neobsahujú žiadnu vodu.

Pri dlhšie trvajúcej práci noste chránič sluchu. Dlhšie pôsobenie vysokej hladiny hluku môže viesť k poškodeniu sluchu.

Materiály, ktoré pri opracovávaní vytvárajú zdravie ohrozujúci prach alebo pary (napr. azbest), sa nesmú spracovávať.

Prach z materiálov ako je olovnatý náter, niektoré druhy dreva, minerály a kovy, môžu byť škodlivé zdraviu. Dotyk, alebo vdýchnutie prachu môžu vyvolať alergické reakcie a / alebo ochorenie dýchacích ciest používateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v blízkosti.

Určitý prach, ako sú prach z duba alebo buka, sa považujú za rakovinotvorné, najmä v spojení s prídavnými látkami na ošetrovanie dreva (chromat, prostriedky ochrany dreva). Materiál obsahujúci azbest smú opracovávať len odborníci.

- Postarajte sa o dobré vetranie pracoviska.

- Doporučuje sa nosiť ochrannú masku proti prachu s filtrom triedy P2.

Dbajte na predpisy platné vo Vašej krajine pre opracovávaný materiál.

Nepokúšajte sa rezať extrémne malé obrobky.

Obrobok dobre upnite. V žiadnom prípade obrobok nepodopierajte rukou alebo nohou.

Používajte len ostré, nepoškodené pílové listy, nepoužívajte také, ktoré zmenili svoj tvar.

Stroj používajte len s namontovaným dorazom. Pri rezaní musí doraz na obrobok bezpečne priliehať.

Stroj vždy pevne držte oboma rukami za určené rukoväte, zaujmite bezpečný postoj a pracujte sústredene.

Nebezpečenstvo poranenia na ostrým pílovým liste.

Na pohybujúci sa pílový list nesiahajte!

Triesky a podobne odstraňujte len ak stroj stojí.

Počas práce nesiahajte pod obrobok.

Nebezpečenstvo pomliaždenia počas prevádzky! Prsty majte bokom od oblasti upínacieho zariadenia pílového listu (2).

LED-pracovné svetlo (2): LED-žiarenie neposudzovať priamo s optickými nástrojmi.



Akumulátor chrániť pred vlhkom!



Akumulátor nevystavovať ohňu!

Nepoužívať žiadne chybné alebo deformované akumulátory!

Kontaktov akumulátorov sa nedotýkajte a ani ich neskratujte!



Z chybných Li-Ion akumulátorov môže vystupovať ľahko kyslá horľavá tekutina!



Ak kyselina vyteká a dostane sa do styku s pokožkou, okamžite ju opláchnite dostatočným množstvom vody. Ak sa kyselina dostane do očí, vymyte ich čistou vodou a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc!

5 PREHLAD

- 1 Upínacie zariadenie pílového listu pre šabľovité pílové listy a listy dierovacej pily
- 2 LED - pracovné svetlo
- 3 Predná rukoväť
- 4 Zapínací uzáver: k zablokovaniu tlačidla spínača (8), aby sa vylúčilo neúmyselné zapnutie
- 5 Zadná rukoväť
- 6 Odblokovanie akumulátora
- 7 Akumulátor *
- 8 Tlačidlo spínača
- 9 Ukazovanie kapacity na kontrolu stavu nabitia akumulátora
- 10 Tlačidlo na nastavenie dorazu
- 11 Doraz
- 12 Pílový list *
- 13 Akumulátor s kapacitným a signálnym ukazovaním *
(stlačiť tlačidlo a stav nabitia je ukazovaný LED-svetlami. Ak LED-svetlo bliká, je akumulátor takmer prázdny a musí sa znova nabiť).

* závislé na vybavení / nie je v rozsahu dodávky.

6. POUŽÍVÁNIE

6.1 Multifunkčný kontrolný systém na ochranu stroja



Ak sa stroj samočinne vypne, potom elektronika aktivovala ochranný modus.

Príčiny a náprava:

1. **Akumulátor je takmer prázdny** (elektronika chráni akumulátor pred poškodením z hlbokého vybitia).
Ak je akumulátor takmer prázdny, musí sa opäť nabiť!
2. Dlhšie trvajúce preťaženie stroja vedie k **tepelnému vypnutiu**.
Nechajte stroj, alebo akumulátor vychladnúť.
Poznámka: Stroj sa ochladí rýchlejšie, ak ho necháme bežať na voľnobeh.
3. Pri **príliš vysokom prúde** (ako je tomu napr. pri dlho trvajúcom zablokovaní), sa stroj vypne.
Stroj vypnúť tlačidlom spínača (10). Potom normálne pracovať ďalej.
Zabráňte ďalším zablokovaniam.

6.2 Akumulátor

Pred použitím treba akumulátor (7) nabiť. Pri poklese výkonu ho opätovne nabíjate.

Optimálna skladovacia teplota je medzi 10° C a 30° C.

Lítium-iónové batérie Li-Power, LiHD majú indikátor nabitia (9):

- Stlačte tlačidlo (8), LED diódy indikujú úroveň nabitia.
- Akumulátor je takmer vybitý a musí sa nabiť, ak bliká jedno LED.

6.3 Odobratie a nasadenie akumulátora

Odobratie

Stlačte tlačidlo odblokovania akumulátora (6) a akumulátor (7) vytiahnite.

Nasadenie

Akumulátor (7) zasuňte až po doraz (západka).

6.4 Nasadenie pílového listu, odobratie



Pred všetkými prácami na stroji: Vyberte akumulátor zo stroja.




Bezprostredne po práci sa nedotýkajte pílového listu, pretože môže byť veľmi horúci a môže spôsobiť popálenie pokožky. Používajte ochranné rukavice.

Spravidla používajte chvostové pílové listy.


- 1 Upínacie púzdro (1) otočte v smere šípky a podržte.
- 2 Pílový list (12) nasadte až po doraz, príp. odoberte.
- 3 Upínacie púzdro (1) uvoľnite (upínacie púzdro sa otočí naspäť do svojej východiskovej polohy).
- 4 Pílový list skontrolujte či je dobre uchytený.

Upozornenie pri použití listov dierovacej pily:


Nasadiť možno šabľovité pílové listy a dierovacie pílové listy. Spravidla použité šabľovité pílové listy. Pri nasadzovaní dierovacích pílových listov dbajte najmä na to, aby bol dierovací pílový list nasadený zvisle až po doraz. Otáčajte upínacie púzdro (1) pomaly späť do jeho východiskovej polohy a dbajte pritom na to, aby dierovací pílový list ležal v prehĺbení.

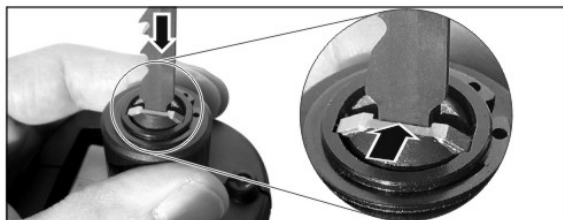

PowerMaxx ASE

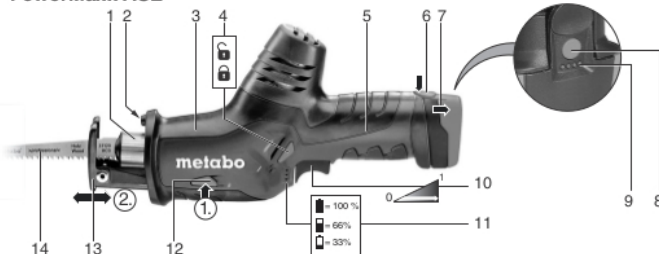

SSE 18 LTX Compact

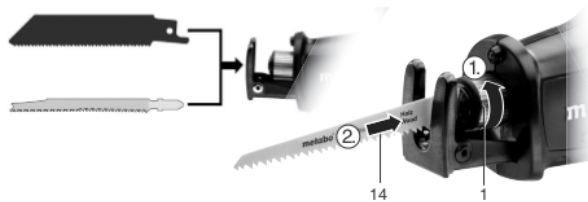

Upozornenie: Ak by sa pílový list ulomil a rukou by sa nedal z upínacieho zariadenia pílového listu vybrať: Upínacie púzdro (1) v smere šípky otočte a podržte. Špicu pílového listu zachyťte na odlomenej časti a vytiahnite. Najvhodnejší je kovový pílový list s jemným ozubením.

6.5 Nastavenie dorazu

Presunutím dorazu (13) možno hĺbku rezu vymedziť (napr. pri rezaní pred stenou).

Doraz (13) príležitostne presuňte, aby sa dosiahlo rovnomerné opotrebovanie pílového listu.

- 1 Tlačidlo (12) stlačte a doraz (13) presuňte do požadovanej polohy.
- 2 Tlačidlo (12) uvoľnite, doraz presuňte až zaskočí.



Doraz (13) skontrolujte či je bezpečne upevnený.

7 POUŽÍVÁNIE

7.1 Zapnutie a vypnutie, počet zdvihov

Blokovanie zapnutia (4):



tlačidlo spínača (10)
zablokované



tlačidlo spínača (10)
odblokované.

Zapnutie, počet otáčok: Stlačte tlačidlo spínača (10). Počet zdvihov možno meniť na tlačidle spínača jeho stlačením.

Vypnutie: Tlačidlo spínača (10) uvoľnite.

7.2 Pokyny k práci

Rezanie:

Použite pílový list vhodný pre rezaný materiál.

Stroj s dorazom (13) pritláčajte proti obrobku. Stroj zapnite a až potom vedte pílový list proti obrobku.

S pohybujúcim sa pílovým listom sa nedotýkajte žiadnych predmetov alebo podlahy (nebezpečenstvo spätného úderu, zlomenie pílového listu).

Počet zdvihov prispôbte rezanému materiálu.

Vylúčte nadmerný tlak na pílový list (najmä pri dlhých pílových listoch).

Pri zaseknutí pílového listu stroj okamžite vypnite. Pílový list vhodným nástrojom trochu rozoprieť a stroj odobrať.

Po ukončení rezu pily stroj vypnite a až potom z reznej drážky odoberte a odložte, keď sa pílový list zastavil (nebezpečenstvo spätného úderu).

Stroj zablokujte blokováním zapnutia (4), aby sa vylúčilo neúmyselné zapnutie.

Híbkové rezy:

Híbkové rezy sa smú vykonávať len v mäkkom materiáli ako je drevo, alebo plastika. Použite len krátke pílové listy.

Stroj pevne držte oboma rukami za určené rukoväte, zaujmite bezpečný postoj a pracujte sústredene.

Pozri obrázok, stroj je hranou dorazu (13) prítlačaný proti obrobku. Pílový list sa obrobku nedotýka. Stroj zapnite. Roh dorazu slúži ako otočný bod, okolo ktorého sa stroj pomaly nasmeruje, pričom sa pílový list zarezáva do obrobku.

8 ÚDRŽBA

Stroj pravidelne vyfúkajte cez vetracie drážky motora stlačeným vzduchom.

Pravidelné čistenie: Stlačte tlačidlo (12) a doraz (13) odoberte. Prístroj bez pílového listu podržte zvisle nadol a rukou ľahko poklepte po stroji. Nahromadený prach vypadne. Neolejovať ani namastiť.

9 PRÍSLUŠENSTVO

Príslušenstvo nie je v rozsahu dodávky

Používajte len originálne príslušenstvo Metabo.

Používajte len príslušenstvo, ktoré spĺňa požiadavky a údaje uvedené v tomto návode na prevádzku.

A Rozsiahly sortiment pílových listov pre najrôznejšie materiály a prípady použitia.

B Nabíjačka

C Akumulátory

D Chladiaci mazací kolík na chladenie pílových listov pri rezaní kovov.

Kompletný program príslušenstva pozri www.metabo.sk alebo v katalógu.



SSE 18 LTX Compact:



ASC 30-36 V

ASC ultra

etc.



SSE 18 LTX Compact:



10,8 V	1,5 Ah	6.25439	Li-Power
10,8 V	3,0 Ah	6.25436	Li-Power
10,8 V	4,0 Ah	6.25585	Li-Power
etc.			



6.23443

10 OPRAVA



Opravy elektrických nástrojov smú vykonávať len elektrotechnickí odborníci!

S elektrickými nástrojmi Metabo vyžadujúcimi opravu sa prosím obráťte na Vaše zastúpenie firmy Metabo. Adresy pozri www.metabo.sk.

Listiny náhradných dielov si môžete stiahnuť na www.metabo-service.com.

11 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dodržiavajte národné predpisy o likvidácii a recyklácii strojov, obalov a príslušenstva, ktoré už doslúžili.

Akumulátory sa nesmú likvidovať s domovým odpadom! Chybné alebo opotrebované akumulátory vráťte späť predajcovi Metabo!

Akumulátory nehádzte do vody!



Elektrické náradie nevyhadzujte do domového odpadu! Podľa Európskej smernice 2002/96/EG o elektrických a elektronických starých prístrojoch a prenesení do národného práva, sa musia opotrebované elektrické nástroje zbierať oddelene a odovzdať na znovuzhodnotenie v súlade s ochranou životného prostredia.

Pred likvidovaním akumulátor vybite v elektrickom náradí. Kontakty zabezpečte voči skratu (napr. zaizolovať lepiacou páskou).

12 TECHNICKÉ ÚDAJE

Zmeny v zmysle technického pokroku sú vyhradené.

U = napätie Akumulátor

n_0 = počet zdvihov pri chode naprázdno

s = výška zdvihu

m = hmotnosť (s najmenším Aku-balíkom)

Merané hodnoty sprostredkované podľa EN 60745.

== Jednosmerný prúd

Uvedené technické údaje sú zaťažené toleranciou (zodpovedajúco vždy platným štandardom).



Hodnoty emisií

Tieto hodnoty umožňujú posúdenie emisií elektrického nástroja a porovnanie rôznych elektrických nástrojov. Vždy podľa podmienok nasadenia, stavu elektrického nástroja, alebo nasadených nástrojov, môže vyjsť skutočné zaťaženie vyššie alebo nižšie. Ku zhodnoteniu zohľadnite pracovné prestávky a fázy menšieho zaťaženia. Na základe zodpovedajúco prispôbených odhadov stanovte ochranné opatrenia pre používateľa, napr. organizačné opatrenia.

Celková hodnota kmitania (vektorová suma troch smerov) zistená podľa EN 60745:

$a_{h, CW}$ = hodnota emisií kmitania (rezanie v dreve)

$K_{h, CW}$ = neistota (kmitanie)

Typická A-hodnotená hladina zvuku:

L_{pA} = hladina akustického tlaku

L_{WA} = hladina akustického výkonu

K_{pA}, K_{WA} = neistota (hladina zvuku)

Pri práci môže hladina hluku prekročiť 80 dB(A).



Noste chránič sluchu!

		PowerMaxx ASE *1) Serial Number: 02264..	SSE 18 LTX Compact *1) Serial Number: 02266..
U	V	10,8	18
n_0	/min (spm)	0 - 3100	0 - 3100
s	mm (in)	13 (¹ / ₂)	13 (¹ / ₂)
m	kg (lbs)	1,2 (2.6)	1,7 (3.7)
$a_{h, B/K_{h, B}}$	m/s^2	7 / 1,5	10 / 1,5
$a_{h, WB/K_{h, WB}}$	m/s^2	- / -	9 / 1,5
$L_{pA/K_{pA}}$	dB(A)	79 / 3	80 / 3
$L_{WA/K_{WA}}$	dB(A)	90 / 3	91 / 3

Dovozca:

STAMET s r.o., Obchodná 18, 902 01 Pezinok, tel: 033 / 640 71 21, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: obchod@stamet.sk, www.metabo.sk

Servisné oddelenie: tel: 033 / 640 71 20, fax: 033 / 641 25 22, e-mail: servis@stamet.sk

Pozáručné servisné strediská

B a S Leopoldov, Holubyho 35, 920 41 Leopoldov, tel: 033-734 24 37

B Servis, Poľovnícka 38, 932 01 Veľký Meder, tel: 031-555 37 77

ELPOS s.r.o., Štefánikova 1470/50 C, 905 01 Senica, tel: 034-651 73 77

Elektroservis Zachar, Nám. Slobody 3104/44, 926 01 Sereď, tel: 031-789 28 59

LASER - Tibor Laký, Kossúthovo nám. 7, 945 01 Komárno, tel: 035-770 26 88

UNI Servis HAMIL, Legionárska 30, 911 00 Trenčín, tel: 032-652 26 88

ML servis, Sasinková 15, 010 01 Žilina, tel: 041-500 74 52

Servis Narex, Sasinková 15, 010 01 Žilina, tel: 041-562 25 82

JS Servis - Jaroslav Slepčan, Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica, tel: 048-428 54 03

Peter Hurčík - Elektroservis, Husova 2, 984 01 Lučenec, tel: 047-432 30 18

Cezema v.o.s., Južná trieda 52, 040 01 Košice, tel: 055-729 86 41

Jana Sopková - PPS, Werferova 8, 040 01 Košice, tel: 055-625 98 07